

WORCRAFT
PROFESSIONAL

AG24-230H

SK Uhlová brúška

CZ Úhlová bruska

HU Sarokcsiszoló

RO Polizor unghiular

LT Kampinis

Šlifuoklis



- Preklad originálneho návodu na naudojímä
- Prieklad originálnim návodu k naudojimo
- Az eredeti használati útmutató fordítása
- Traducerea manualului de utilizare original.
- Instrukcijos vadovas

AT3137X-230

CE



AG24-230H

220-240V-
50/60 Hz

2400W


6600
min








Ø230 mm

M14


5,8 KG

2

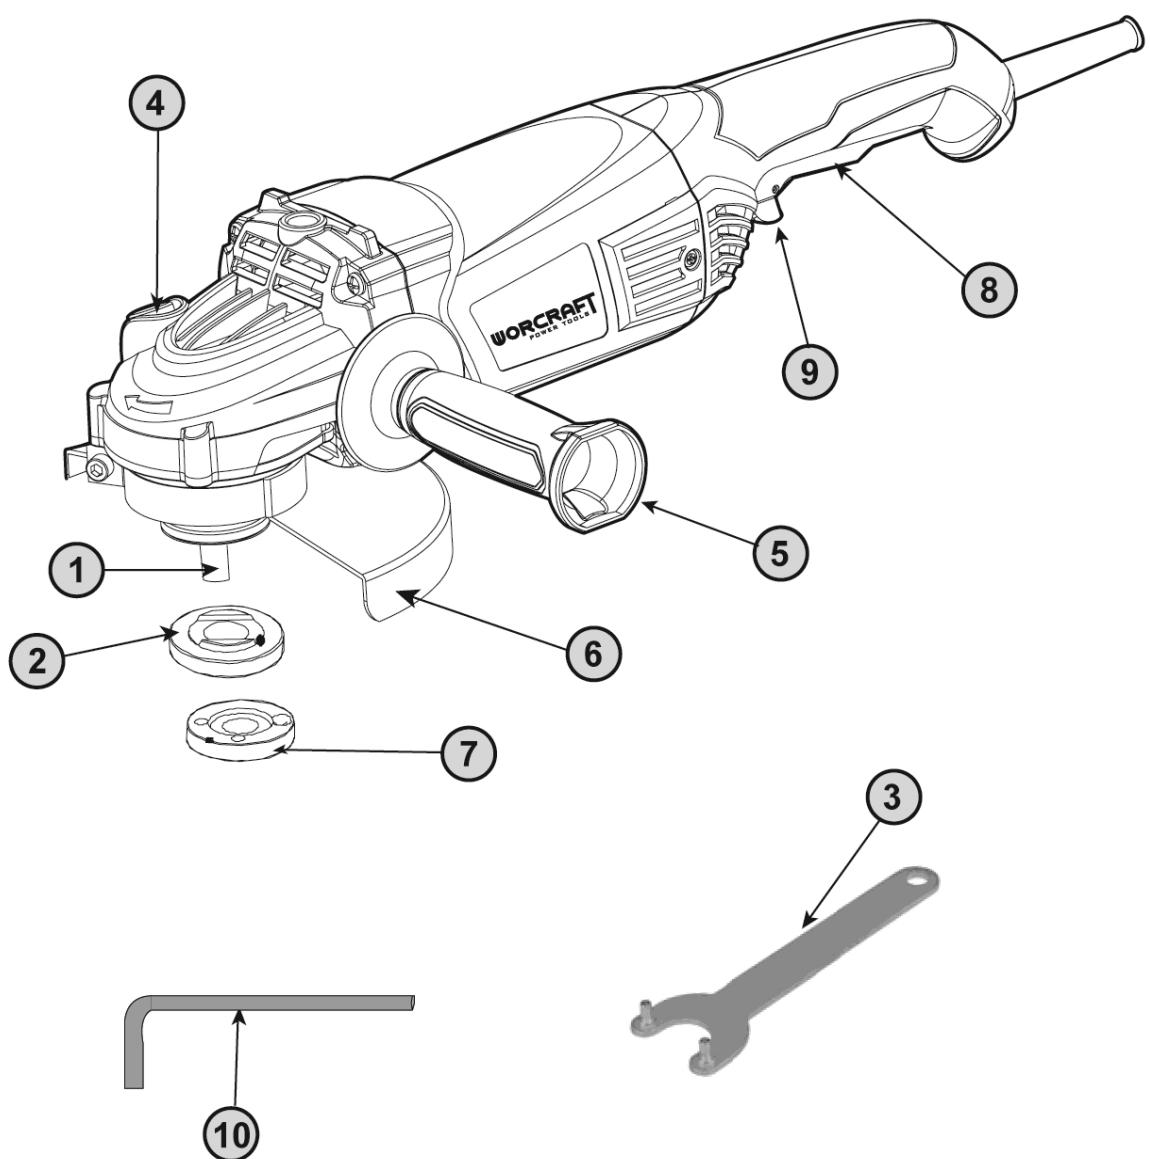

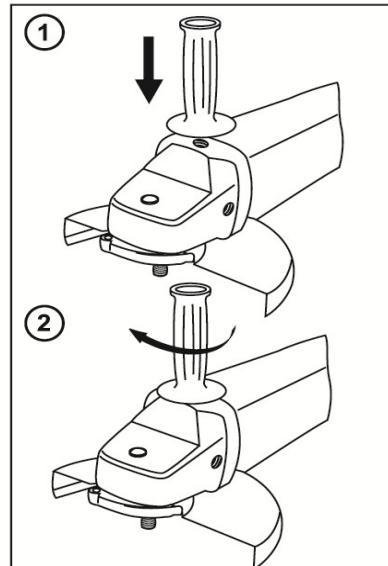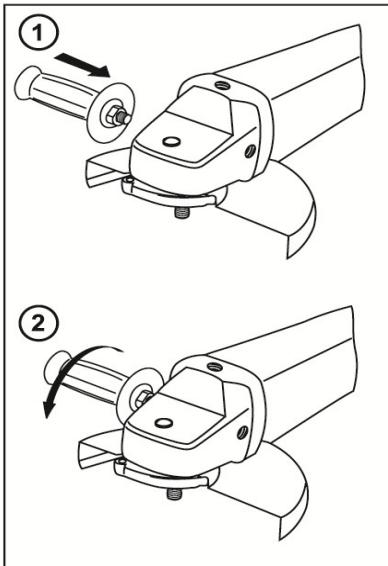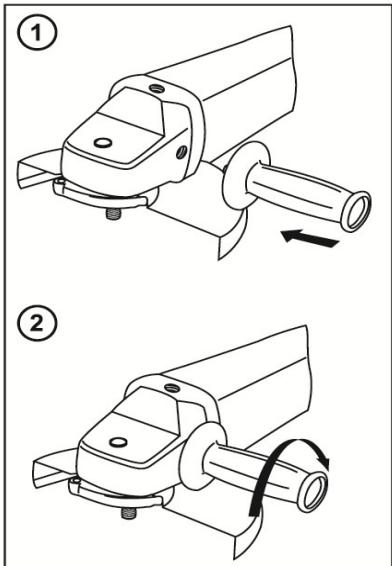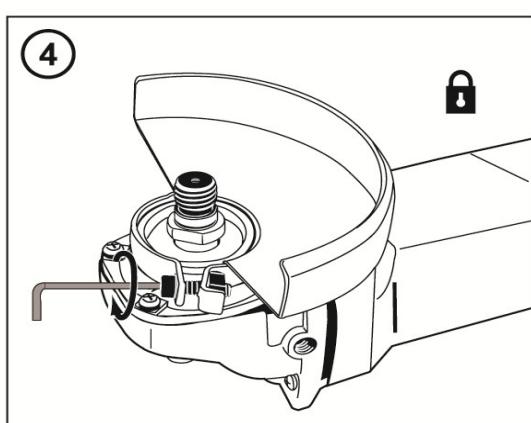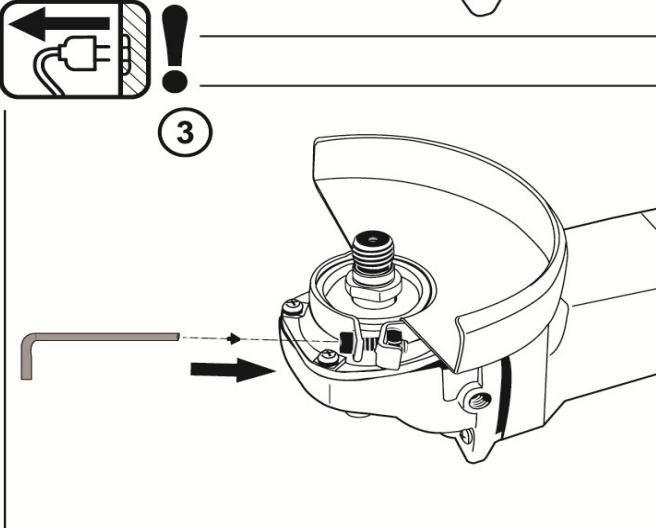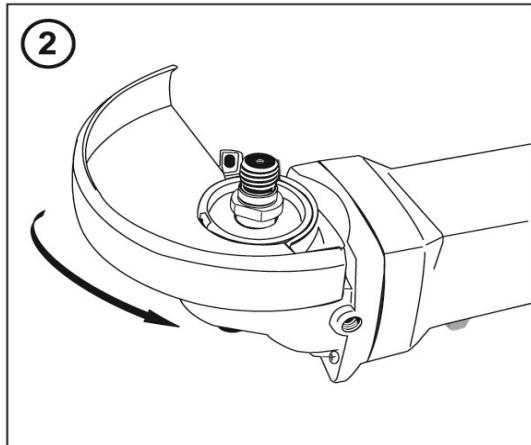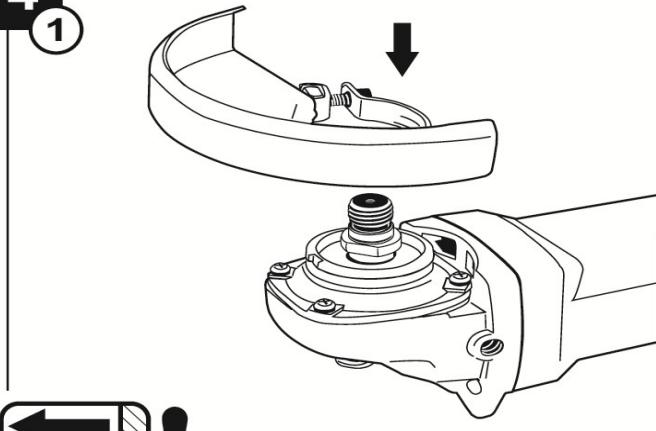3**4**

5

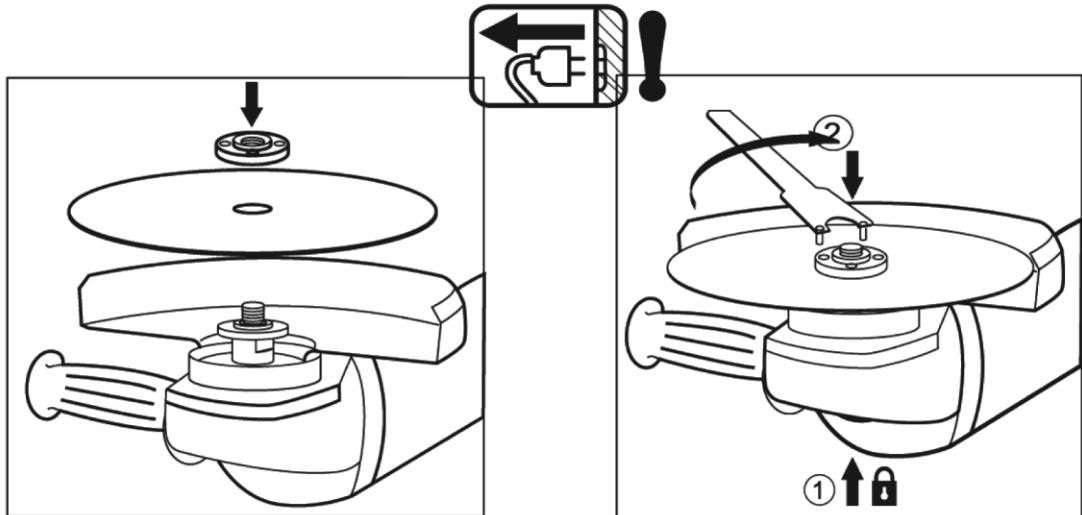



6

①

@TART

②

STOP

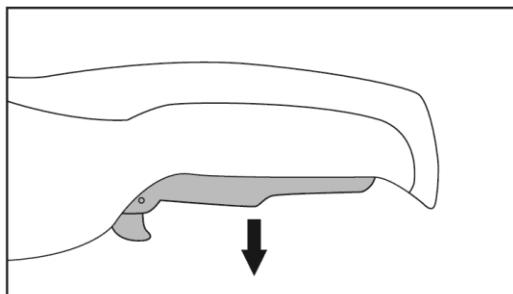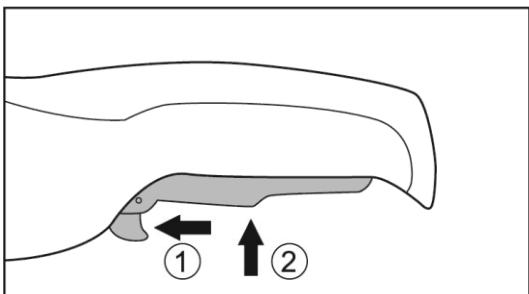



ÚHLOVÁ BRUSKA

POUŽITIE

Uhlová brúška je nástroj na rezanie, čistenie a brúsenie kovov, betónu arba dlaždíc bez použitia vody. Zariadenie nepoužívajte na brúsenie s nevhodnými brúsnymi kotúčmi, brúsenie chladiacim roztokom, brúsenie alebo rezanie pavojných medžiag, ako je pavyzdžiu azbest.

Zariadenie používajte iba na predpísané účely. Akékoľvek iné naudojimas yra laikomas kaip netinkamo naudojimo atvejis. Používateľ/obsluha ir nie gamintojas bus atsakingas už kokj nors pažeidimq, arba zranenia spôsobené týmto nesprávnym používaním. Pamäťajte si, kad šis įrenginys nebuvo pasiūlytas prieš komercinj arba pramoninj naudojimq. Záruka nebus platná pokial bus zariadenie používané na kommerčné, priemyselné arba panašios paskirties.

TECHNINIAI PARAMETRAI

	JATAMPA / DAŽNUMAS	230 V / 50 Hz
	PRÍKON	2 400 W
	RÝCHLOSŤ BEZ ZÁŤAŽE	6 600 min. ⁻¹
	VIDUTINIO DYDŽIO BRÚSNEHO KOTÚČA	230 mm
	ZÁVIT	M14
	HMOTNOSŤ	5,8 kg

ČASTI VÝROBKU

1	Hriadeľ	6	Ochranný kryt rezného / brusného kotúča
2	Vnútorná príruba	7	Vonkajšia príruba
3	Kľúč	8	Vypínač
4	Tlačidlo blokovania otáčania hriadeľa pre montáž/demontáž kotúča	9	Blokovacia poistka
5	Prídavná rukoväť		

PAAIŠKINIMAS DĚL SIMBOLIŲ

	Všeobecné įspėjimas apie pavoju.
	Peržiūrėkite si návodą, kaip jį naudoti.

	Naudokite apsauginius darbo įrankius.
	Noste apsaugines rankas.
	<i>Zariadenie nepoužívajte ant mokre brúsenie</i>
	<i>Vhodné na brúsenie a rezanie kovov.</i>
	Nevykite į bežného namo atliekų. Namiesto to, ekologicky priateľnou cestou sa obráťte na recyklačne strediska. Prosím venujte starostlivosť ochrany životného prostredia.
	Pri vykonávaní opráv stroj nesmie byť zapojený do elektrickej zásuvky.
	Noste chránič sluchu.
	<i>Noste apsaugnú dýchaciu masku.</i>
	<i>Nepoužívajte irenginio ant bočné brúsenie.</i>
	<i>Nepoužívajte poškodené rezne/brúsne kotúče.</i>
	<i>Noste pevnú obuv.</i>
	Ochrana dvojitou izoláciou II. Nie je būtina uzemnenie.
	Gaminok je v súlade s platnými európskymi direktývami ir buvo atlikta vertinimo metodika zhody týchto smerníc.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ NÚRADIE

Pateikti si bezpečnostné upozornenia, inštrukcie, vyobrazenia a techniniai duomenys poskytované s týmto elektrickým náradím. Porušenie dodržiavania všetkých instrukcií nurodytu toliau v texte may mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ūzko ublženie na zdraví.

1) SAUGOS PRACOVNÉHO PROSTREDIA:

- Pracovisko je būtina išlaikyti gryname ore ir gerai apšvesti. Neporiadok a tmavé priestory bývajú príčinou nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V electricom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapaliť prach or výpary.
- Pri používaní elektrického náradia zabráňte v prístupe deťom a ďalšim asmenims. Ak būsite rušení, galite stratiť kontrolę nad vykonávanou činnosťou.

2) ELEKTRINÉ SAUGA:

- Vidlica napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. Nikdy kokiu būdu neupravujte el. prívodný kábel. Náradie, kurios má na vidlici prívodnej šnúry ochranný kolík, niekada nepripájajte rozdvojkami arba kitais adaptérmi. Nepoškodené vidlice a zodpovedajúce zásuvky znížia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa sietová šnúra poškodí, musi sa nahradíť osobitou sietovou šnúrou, kurią galima gauti u výrobcu arba jo prekybos zástupcu.
- Obsluha sa nesmie telom dotýkať uzemnených predmetov, ako je napr. potrubie, teleso ústredného vykurovania, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené zo zemou.

- Nevystavokite elektros energijos dažďu, drégku arba vandeniu. Elektrického náradia sa niekada nedotýkajte mokrými rukami. Elektrické náradie niekada neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody. - Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel niekada nepoužívajte na prenášanie, tiahanie arba vytahovanie vidlice elektrinio tinklo. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy nepracuokite su náradím, kuris turi poškodený el. kábel príp. vidlicu, arba spadlo ant žemés ir yra kokiui nors būdu pažeistas.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel tinkamas ant išorinio naudojimo. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie naudojimas znižuje rizikou úrazu elektrickým prúdom
- Ak používate elektrické náradie vo vlhkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD apribuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pojem "prúdový chránič (RCD)" gali būti pakeitený pojmom "hlavný istič obvodu (GFCI)" arba "istič unikajúceho prúdu (ELCB)".
- Držte el. ručné náradie výlučne za izolované plochy určené na uchopenie, pretože pri prevádzke môže dôjsť ku kontaktu rezacieho či vŕtacieho príslušenstva so skrytým vodičom alebo vlastnou šnúrou.

3) SAUGUMO ASMENŲ:

- Pri používaní electricého náradia albote pozorní a ostražitý, venujte maximálnu dēmesj veiklai, kurią práve prevádzate. Sústredťte sa na práci. Nepracujte su elektriniu apšvietimu ak ste unavení, arba ste pod vplyvom drog, alkoholiu arba liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viest k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci s el. náradím nejedzte, nepite a nefajčíte.
- Naudokite apsaugines priemones. Vždy naudokite apsaugą očí. Naudokite apsauginius išteklius, atsakančius į darbo rūšis, kurias naudojate. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú riziko poranenia osôb.
- Vyvarujte sa neúmyselnému zapnutiu el. náradia. Neprenaikinkite el. jvado, kuris yra prijungtas prie elektros tinklo, su pirštais ant vypínači arba ant spúšti. Pred pripojením k elektrickému napätiu sa uistite, či vypínač alebo spúšť sú v polohe "vypnuté". Prenášanie el. náradia s prstom na vypínači alebo pripájanie vidlice el. náradia do zásuvky zo zapnutým vypínačom môže byť príčinou vážnych úrazov.
- Pred zapnutím el. náradia odstráňte visus nastavovacie kľúče ir priemones. Nastavovací kľúč alebo nástroj, kuris zostane pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.
- Vždy palaikykite stabilný postoj a rovnováhu. Praktikuokite tik ten, kur saugiai pasieksite. Nikdy nepreceňujte savo jėgos. Nepoužívajte elektrinės naradie, ak ste unavení.
- Obliekajte sa tinkamu būdu. Naudokite darbo drabužius. Nenoste laisvu drabužiu nei šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasys, oblečenie, rukavice or iná časť Vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti rotujúcich alebo rozpálených časti el. náradia.
- Pripojte el. náradie k odsávaniu prachu. Ak má el. náradie možnosť prijungenia zariadenia na zachytávanie alebo odsávanie prachu, uistite sa, kad jvko k jo riadnemu prijungimui ir naudojimui. Naudie takých zariadení môže omeziť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.
- Pevne upevnite obrobok. Naudokite stolársku svorku arba zverák pre upevnenie obrobku, kuris būsite obrábať.
- Nepoužívajte akékoľvek náradie ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov arba kitu omamných ar návykových medžiagų.
- Toto zariadenie nie je určené na naudojimą asmenims (jskaitant vaikų) so zníženými fizickými, zmyslovými arba mentálnymi sugebami arba s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali pokyny ohľadom použitia zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezopasnosti. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, kad sa nehrajú so zariadením.

4) NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA ELEKTRINIO ĮRANKIO:

- El. náradie visada odpojte nuo el. siete v atveju kokia nors problema pri práci, pred každým čistením alebo údržbou, pri každom presune a pri ukončení veiklos! Nikdy neprašausite su el. náradím, ak je kokiui būdu

sužalotos.

- Ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk or zápach, nedelsiant ukončíte darbą.
- Elektros energijos nenaudokite. Elektrické náradie bude dirbti geriau ir saugiau, ak s juo būsite dirbti v otáčkach, pre kurios bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, kurios yra skirtos pre danú činnost. Vhodné náradie bude dobre a bezpečne vykonávať práci, pre kurią bolo vyrobené.
- Nepoužívajte elektros náradie, kurios negalima saugne zapnúť a vypnúť ovládacím vypínačom. Používanie takého náradia je nebezpečné. Poškodený vypínač musí būti opravený sertifikovaným servisom.
- Odpojte náradie od electricej siete pred, než začnete prevádztať jo nastavenie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie omezí nebezpečenstvo núhodného spustenia.
- Nepoužívané elektrické náradie uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených užívateľov gali būti pavojinga. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.
- Starostlivo udržujte elektros įrangą v dobrom stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť. Kontrolujte či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov arba kitų dalių, kurios gali ohroziť bezpečnú funkciu elektrého náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistite jo opravu. Mnoho úrazov je spôsobené nesprávnou údržbou elektrického náradia.
- Rezacie nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržované a naostrené nástroje uľahčujú práci, obmedzujú nebezpečenstvo úrazu a práca s jais sa geriau kontroluje. Naudie iného príslušenstva než tego, ktoré je nurodytos v návode na obsluhu arba rekomenduojamos importcom gali sukelti poškodenie núradia a byť príčinou úrazu.
- Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje itd. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým būdu, kuris yra predpísaný pre konkretne elektrické núradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh prevádzanej práce. Používanie náradia na inne účely, než pre aké je určené, gali viest k pavojným situáciám.

5) SERVISAS:

Servis electricého náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba une náhradné diely. Zaručíte taip, kad bus išsaugota sauga elektrinio naradia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE UHLOVÝ BRÚSKU

1) BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA WSPÓLNE PRE OPERATION BRÚSENIA, ŠMIRGĽOVANIA, BRÚSENIA S DRÔTENOU KEFOU:

- Šis gaminys yra skirtas ant brúsenie, rezanie a odstraňovanie kovových a kamenných materiálov bez použitia vody, s vhodným príslušenstvom je možné použiť výrobok aj na čistenie a brúsenie. Prečítajte si bezpečnostné upozornenia, inštrukcie, vyobrazenia a techniniai duomenys poskytované s týmto elektrickým náradím. Porušenie dodržiavania všetkých instrukcií nurodytu toliau v texte may mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ľažké ublženie na zdraví.
- Nepoužívajte príslušenstvo, kurios nie je výslovne skonštruované a rekomenduané výrobcom náradia. Len to, kad sa príslušenstvo gali prijungti prie elektros tinklo, nezarucuje saugnú prevádzku.
- Menovité otáčky príslušenstva sa musia rovnať bent maximálnym otáčkam vyznačeným na elektrickom náradí. Príslušenstvo pracujúce greičiau, ako sú jo menovité otáčky, môže prasknúť a rozpadnúť sa.
- Vonkajší priemer a hrúbka júsų príslušenstva musí byť v rozsahu menovitej kapacity vašu elektrého naradia. Nesprávne dimenzované príslušenstvo sa nedá primerane zabezpečiť arba ovládať.
- Veľkosť hriadeľa kolies, prírub, oporných podložiek or akékoľvek iného príslušenstva musi byť taká, aby správne dosadali na vreteno elektrického náradia. Príslušenstvá s upínacími otvormi, ktoré nezodpovedajú montnemu techniniu vybaveniu elektrického náradia, budú bežať nevyvážené, budú nadmerne vibrovať a môžu spôsobiť stratu ovládania.
- Nepoužívokite pažeistos atitinkamos priemonēs. Pred každým použitím príslušenstvo prekontrolujte, brúsne kotúče na úlomky a trhliny, oporné podložky na trhliny, odlúpenia alebo nadmerné opotrebovanie, drôtenú kefu na uvoľnené alebo popraskané drôty. Ak elektrické náradie alebo príslušenstvo spadlo, prekontrolujte jo poškodenie arba nainštalujte nepoškodené príslušenstvo. Po prehliadke a nainštalovaní príslušenstva sa postavte kartu su stebétoju mimo rovinu otáčajúceho sa príslušenstva

a spustite elektrické náradie na maksimaliai nezaťažené otáčky na vienou minútu. Poškodené príslušenstvo sa normálne rozlomí na časti počas šio skúšobného laiko.

- **Naudokite asmenines apsaugines priemones.** V závislosti od aplikacijas naudojate ochranný štit, ochranné okuliare arba bezpečnostné okuliare. Ak je to tinkama, noste masku prieš prachu, chrániče sluchu, rukavice a dielenskú zásteru schopnú zachytávať malé fragmenty brusiva alebo obrobku. Ochrana očí musi byť spôsobilá zastaviť lietajúce úlomky uvoľňované pri rozličných operacyjnych. Maska proti prachu alebo respirátor musia byť spôsobilé filtrovať častice vytvárané pri prevádzke. Predĺžená expozícia vysokej intenzity hluku môže spôsobiť stratu sluchu.

- **Udržiavajte stebétojus saugioje vietovéje nuo darbovietés.** Kiekvienas, kuris jeina j darbinę sritj, privalo nešioti asmeninius apsauginius išteklius. Fragmenty obrobku alebo porušené príslušenstvo môže odlietať a spôsobiť poranenie bezprostredne za pracnou oblastou.

- **Ked' vykonávate operacijas, kur rezné príslušenstvo môže prísť do styku so skrytým vedením alebo vlastnou sieťovou šnúrou, držte elektrické núradie len za izolované uchytávacie povrhy.** Rezné príslušenstvo pri dotyku so "živým" vodičom môže urobiť kovové časti elektrinio núradia "živými" ir gali obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- **Umiestnite šnúru voľne mimo rotujúce príslušenstvo.** Ak stratíte kontrolę, šnúra sa gali rozrezať arba zachytiť a vaša ruka alebo rameno sa gali stiahnuť do rotujúceho príslušenstva.

- **Nikdy neodkladajte elektrické náradie, kym sa príslušenstvo visískai nezastaví.** Rotujúce príslušenstvo sa gali zachytiť na povrch a vytrhnúť elektrické náradie mimo kontroles.

- **Nikdy nespúšťajte elektrické náradie, ked' ho nesiete na boku.** Náhodný kontakt s rotujúcim príslušenstvom by mohlo zachytiť šaty a pritiahnuť príslušenstvo na vaše telo.

Pravidelne čistite vetracie otvory elektrinio tinklo. Ventilátor motora vháňa prach dovnútra krytu a nadmerné usadzovanie práškového kovu môže spôsobiť elektrické nebezpečenstvo.

- **Neprevádzkujte elektrické náradie v blízkosti horľavých materiálov.** Iskry by mogli zapáliť šiuos medžiagas.

- **Nepoužívajte príslušenstvo, kurios reikalauja kvapalné chladivá.** Používanie vody arba kitu kvapalných chladív gali turéti už následok smrť arba úraz spôsobený elektrickým prúdom.

2) SPÄTNÝ NÁRAZ A SÚVISIACE UPOZORNIENIA:

Spätný náraz je núhla reakcia priškrteného alebo zackyteného rotačného kotúča, opornej podložky, kefy alebo akéhokoľvek iného príslušenstva. Priškrtenie alebo zackytenie spôsobuje rýchlu stratu otáčok rotačného príslušenstva, čo spôsobuje, kad neovládateľné elektrické núradie je nútené do opačného smeru otáčania príslušenstva v bode upnutia.

Pavyzdžiui, ak sa brúsny kotúč priškrtí arba zackyti obrobkom, okraj kotúča, kuris zasahuje j punktā priškrtenia, sa gali zaryť j paviršiaus medžiagā, čo spôsobí, kad sa kotúč vyšplhá po materiáli alebo ho vyhodí von. Kotúč môže albo skočiť smerom k obsluhe, alebo od nej v závislosti od smeru pohybu kotúča v bode zackytenia. Brúsne kotúče gali už šiu sálygu aj prasknúť. Spätný náraz je výsledok nesprávneho používania elektrického núradia a/alebo nesprávnych pracovných postupov alebo podmínek a môže sa mu predísť, berúc do úvahy príslušné predbežné opatrenia, ako sú nurodytos toliau v texte.

- **Udržiavajte pevné uchopenie elektrického núradia a umiestnite telo a ruky tak, aby umožňovali odolávať silám spätného núrazu.** **Vždy používajte pomocnú rukoväť, ak je k dispozícii, na maximálnu kontrolę pred reakciou spätného narazu alebo krútiaceho momentu počas spúšťania.** Ak sa zoberú do úvahy atitinkamos preliminné opatrenia, môže obsluha ovládať reakcie krútiaceho momentu alebo sily spätného núrazu.

- **Nikdy nedávajte ruku j artimiausią rotačného príslušenstva.** Príslušenstvo gali atlikti spätný náraz cez vašu ruku.

- **Nestojite v oblasti, kur sa bude elektrické náradie pohybovat, ak sa vyskytne spätný naraz.** Spätný náraz poháňa náradie v smere opačnom k smeru pohybu kotúča v bode zackytenia.

- **Osobitnú pozornosť venujte pri obrábaní rohov, ostrých hrán a pod.** **Vyhýbajte sa nadskakovaniu a zackyteniu príslušenstva.** Rohy, ostré hrany alebo nadskakovanie majú tendenciu zackytenia rotačného príslušenstva a môžu spôsobiť stratu ovládania alebo spätný náraz.

3) BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA SPECIFINÉS NA BRÚSENIE A ROZBRUSOVANIE:

- Naudokite tik tipus kotúčov, ktorie rekomendujami prieš jūsú elektros energiją ir specifinj kryt skonštruovaný prieš zvolený kotúč. Kotúče, pre ktoré elektrické náradie nebolo skonštruované, sa nedajú primerane chrániť a sú nebezpečné.
- Ochranný kryt musí byť bezpečne pripojený k elektrickému náradiu a nastavený na maximálnu saugos tak, že minimálna časť kotúča je odkrytá smerom k obsluhe. Ochranný kryt padeda chrániť obsluhu od odlomených fragmentov kotúča, náhodného kontaktu s kotúčom a iskier, ktoré by mohli zapaliť odev.
- Kotúče sa musí používať len na rekomendované aplikacijas. Pavyzdžui: Nebrúste bočnou stranou rozbrusovacieho kotúča. Rozbrusovacie kotúče sú určené na obvodové brúsenie, bočné sily aplikované na šiuos kotúče môžu spôsobiť ich rozbitie.
- Naudokite visada nepoškodené kotúčové príruba, kurios turi správnu dydž ir tvar pre zvolený kotúč. Správne kotúčové príruba podopierajú kotúč ir tuo sumažujú galimybę prasknutia kotúča. Príruba pre rozbrusovacie kotúče sa gali líšiť od prírub brúsiacich kotúčov.
- Nepoužívajte opotrebené kotúče z väčšieho elektrinio tinklo. Kotúč designated pre väčšie elektrické náradie nie je tinkamas na vyššie otáčky menšieho náradia a môže prasknúť.

4) BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA SPECIFINÉS PRE ROZBRUSOVANIE:

- "Nezasekávajte" rozbrusovací kotúč arba neaplikujite nadmerný tlak. Nepokúšajte sa urobiť nadmerne hlboký rez. Premáhanie (preťažovanie) kotúča padidina zaťaženie a núchylnosť na krútenie alebo zablokovanie kotúča v reze a možnosť spätného narazu alebo porušenie kotúča.
- Nestavajte sa v rovine s rotačným kotúčom alebo za ním. Keď sa kotúč na mieste operacijos pohybuje od tela, možný spätný náraz môže vrhnúť rotujúci kotúč a elektrické náradie priamo na jus.
- Keď sa kotúč blokuje alebo keď sa z nejakého dôvodu preruší rezanie, vypnite elektrické núradie a nechajte elektrické núradie bez pohybu dovtedy, kým sa kotúč celkom nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte pašalinti rozbrusovací kotúč z rezu, kým je kotúč v pohybe, pretože inak sa gali vyskytnúť spätný náraz. Vyhľadajte a urobte nápravné opatrenie na eliminovanie príčiny uviaznutia kotúča.
- Nespúšťajte vēl operacją rezania na obrobku. Nechajte, kad kotúč pasiekol plné otáčky a opatrne vložte do rezu. Kotúč gali uviaznuť, vystúpiť hore arba urobiť spätný náraz, ak sa elektrické núradie opäťovne spúšťa v obrobku.
- Podoprite panely alebo akýkoľvek príliš didelis obrobok, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo zovretia kotúča a spätného narazu. Veľké obrobky majú tendenciu prehýbať sa pod vlastnou váhou. Podpory sa musia umiestniť pod obrobok v blízkosti línie rezu a v blízkosti okraja obrobku na obidvoch stranach kotúča.
- Narábajte s mimoriadnou pozornosťou, keď robíte "ručný rez" do existančių stien arba kitų murovaných sričių. Vyčnievajúci kotúč gali prerezať plynové arba vodovodné potrubie, elektrické vedenie arba dalykus, kurie gali sukelti spätný naraz.

5) BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNENIA SPECIFINÉS PRE ŠMIRGLOVANIE:

- Nepoužívajte nadmerne didelis kotúč šmirgľového papiera. Pri voľbe šmirgľového papiera dodržiavajte rekomendacijas gamintojams. Väčší šmirgľový papier presahujúci za podložku šmirgľovania predstavuje nebezpečenstvo potrhania a môže spôsobiť záchytenie, roztrhnutie kotúča alebo spätný náraz.

MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

- Aby ste predišli náhodnému spusteniu zariadenia, ktoré by mogo sukelti vážne zranenie, visada vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

MONTAVIMAS PRÍDAVNEJ RUKOVÄTI (OBR. 3):

- Prídavnú rukoväť (2) je možné zaskrutkovať do otvoru vľavo, vpravo arba v hornej časti prevodovky.
- Zvolte polohu, kuri užtikrina najpohodlnejšie ir najbezpečiau panaudojimą.
- Počas prevádzky laikykite vieną ruku ant rukoväti a druhú na prídavnej rukoväť (2).

MONTÁŽ/ DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU REZNÉHO/BRÚSNEHO KOTÚČA (OBR. 4):

- **VAROVANIE!** Uiste sa, že je uhlová brúska vypnutá a odpojená od elektrickej siete.
- Pasirinkite ochranný kryt tinkamas pre vykonávanú práci (brúsenie alebo rezanie). Naudanie nesprávneho ochranného krytu gali sukelti zranenie.
- Ochranný kryt musí byť namontovaný tak, aby uzavretá strana krytu visada smerovala k obsluhe.
- Nasadte ochranný kryt s výčnelkom do zárezu na prevodovke. Potom otočte kryt o 180° a pevne zaistite páčkou.
- Pre demontáž ochranného krytu, postupujte opačným būdu.
- Ochranný kryt je možné otočiť do požadovaného uhla, ale nie viac ako 45° do ľavej alebo do pravej strany.

MONTAVIMAS REZNÉHO/BRÚSNEHO KOTÚČA (OBR. 5):

1. Prieš montavimä jrenginys vypnite ir vytiahnite užsuvku zo zástrčky! Uistite sa, kad apsaugný kryt je správne namontovaní.
2. Namontujte vnútornú prírubu na hriadeľ.
3. Namontujte rezný/brúsny kotúč (5) na hriadeľ.
4. Teraz naskrutkujte vonkajšiu prírubu na hriadeľ. Uistite sa, kad smeruje správnym smer pagal použitého typu kotúča. V prípade brúsneho kotúča je príuba vložená stranou s vystupujúcim krúžkom smerom k disku. V prípade rezného kotúča sa príuba vkladá s plochou stranou smér ku kotúču.
5. Stlačte a podržte *tlačidlo blokovania otáčania hriadeľa pre montáž/demontáž kotúča* (4) na zaistenie hriadeľa a potom dotiahnite išorinj prírubu kľúčom.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE (OBR. 6)

- **VAROVANIE!** Aby ste znížili rizikou poranenia, nosťte pri práci ochranné okuliare.

Zapynimas:

- Potlačte blokovaciu poistku (9) smerom dopredu a podržte ju v této polohe.
- Stlačte vypínač (8) pre zapnutie brúskej.
- Po zapnutí zariadenia galite uvoľniť blokovaciu poistku (9).

Vypnutie:

- Uvoľnite vypínač (8). Zariadenie sa automatiškai vypne.

PRACOVNÉ RADY

Brúsenie a povrchové spracovanie:

- Pri brúsení paviršiaus by ste mali používať brúsny kotúč s priemerom 230 mm. Maximálna hrúbka kotúča je 6 mm.

Rezanie kovov:

- Pri rezaní tyčí, rúrok a kovových dalių by ste mali použiť rezný kotúč s priemerom 230 mm. Maximálna hrúbka kotúča v tomto prípade je 3 mm.

Rezanie kameňa:

- Pri rezaní kameňa by ste mali používať rezný kotúč s priemerom 230 mm. Maximálna hrúbka kotúča v šiame atveju yra 3 mm.

- Uhlová brúska je vybavená funkciou plynulého rozbehu (švelnus paleidimas).

- Naudokite tinkamus rezné/brúsne kotúče. Naudanie nesprávneho ochranného krytu gali spôsobiť zranenie.
- Uistite sa, kad greitis jrenginio postačuje pre zvolený rezný/brúsny kotúč.
- Naudokite iba kotúče s priemerom do 230 mm!
- Počas brúsenia visada palaikykitė tinkamą uolą tarp kotúčų ir darbinių paviršių. 15-20°. Zabráňte taip preťaženiu.

ÚDRŽBA



Uistite sa, kad mašina néra elektros jštampa prie variklio priežiūros atlikimo. Pravidelné čistenie stroja sa vykonáva mäkkou handričkou, najlepšie po každom naudojimo. Udržiavajte vetracie otvory v čistote pred prachom a nečistotami. Ak nečistoty negalima pašalinti, naudokite mäkkú handričku navlhčenú v mydlovej vode. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín, alkohol, čpavok a pod. Tieto rozpúšťadlá gali poškodiť plastinés dalies produktą. V prípade, ak dôjde k poruche výrobku pavyzdžiu opotrebovaním časti, je potrebné kontaktovať miestneho servisného technika.

APSAUGA ŽIVOTNÉHO APLINKOS



Symbol prečiarknutej nádoby na odpad na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, kad naudojamos elektrinés ir elektroninés prekés nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu doručte šiuos produktus na určené zberné miesta, kde būsię prijaté nemokamai. Alternatívne v niektorých krajinách galite jtraukti savo produktus miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného naujo produkto. Správnou likvidáciou šio produkto pomôžete zachovať cenné prírodné išteklius

a napomáhate prevencii potencialiu neigiamu dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mogli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Kitos detailés si vyžiadajte od miestneho úradu arba artimiausio rinkinio vietos. Pri nesprávnej likvidácii šio tipo odpadu môžu būti v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE ES ATITIKTIES DEKRECIJA

vydané/išleido

Gamintojas: Zhejiang Aoben Tools Co., Ltd.
Adresas: Fenghuangshan Industrail Area, Wuyi County, 321201, Zhejiang P.R.C.

Atstovauja: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlisko/vietovardis: Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, Slovakija
IČO/ID Nr: 46512250

vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konstrukcie, ako jako do obehu nurodytos vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám atitinkam legislatívnych predpisov/ hereby declares that this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

**Uhlová brúška / Kampinis šlifuoklis Worcraft AG24-230H, 2400 W, 230 V, 50 Hz, 230 mm 6 600 min⁻¹, M14, II klasé,
SoftSTART, pramoninis
TYP: AT3137X-230
MODELIS: AG24-230H**

bola navrhnutá a vyrobenná v zhode s nasledujúcimi normami/was constructed and produced in compliance with following standards:

EN 55014-1:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015
AfPS GS 2019:01 PAK
EK9-BE-88
EK9-BE-92

a nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení)/and all relevant directives (all in compliance):

EMC 2014/30/ES
MD 2006/42 EB

Visi súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú k nahliadnutiu na adrese: /Visą susijusią techninę dokumentacją ir bandymų ataskaitą galima patikrinti bendrovės buveinėje šiuo adresu: Slovakija TREND Export - Import s.r.o,
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovénijos Respublika

Paskutiniai du skaitmenys, kai produktas buvo pateiktas rinkai
/ Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok pažymétas ženklom CE : 20

Sobrance 2020 2 25

Dat a miesto vydania
Antspaudas/Pasirašas
Išleidimo vieta ir data
direktorius

SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Michalovská 87/1414
073 01 SOBRANCE
IČO: 46512250
DIČ: 2023403371

.....
vyhlásenia/Vydał/Issued by. Pečiatka/Podpis,

. Slavomír Čižmár, pardavimų diretorius/obch.



Záručný súrašas / Garantija

Výrobné skaičius:	Datú pardavimo data:	Parašas ir pečiatka predajcu:

Meno pavadinimas (ímonés):	Adresa zákazníka (sídlo ímonés):

Zákazník svojím podpisom patvirtina, kad jam buvo pritaikyta ľranga predvedené a vysvetlené, že bol oboznámený s návodom na obsluhu, nasadením a užívaním stroja a že mu device bolo vydané kompletné.	Pasirašykitate užsakymą:
---	--------------------------

Záznamy o reklamáciách- záručných opravách

Dátum prijatia reklamácie:	Dátum ukončenia reklamácie:	Evidenčné číslo reklamácie:	Podpis prevedenej záručnej opravy (Záznam o neoprávnenej reklamácii)	Pečiatka servisného technika:

Podmienky záruky

1. Dodávateľ poskytuje na tento výrobok záručnú dobu uvedenú v tomto záručnom liste za podmienok dodržania spôsobu používania a skladovania výrobku v súlade s platnými podmienkami a normami, ako i návodom na obsluhu. Záručná doba začína plynúť od dátumu predaja. Záruka na batérie je 12 mesiacov.
2. Predĺžená záručná doba 5 rokov sa poskytuje na výrobok za podmienok, že tento výrobok je dodávateľom označený v zozname výrobkov s predĺženou zárukou, konečným zákazníkom je spotrebiteľ a výrobok nebude používaný na komerčné nasadenie. Predĺžená záruka je podmienená pravidelnými servisnými prehliadkami v autorizovaných servisných strediskach dodávateľa.
3. Záručná doba sa predĺžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave a je o tom uvedený záznam v zozname o záručných opravách tohto záručného listu. Právo na záručnú opravu si spotrebiteľ môže uplatniť v niektorom autorizovanom servisnom stredisku, podľa priloženého zoznamu „A“ servisných stredísk. Servisné strediská „B“ prevádzajú záručné opravy len na výrobky, ktoré boli predané v ich prevádzkach. Zoznam servisných stredísk je pravidelne aktualizovaný u predajcov a na stránke dovozu: www.strendpro.sk.
4. Servisné stredisko je povinné zabezpečiť záručnú opravu v zákonom stanovenej lehote. Zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúcim dňom po dátume prijatia reklamácie v servisnom stredisku.
5. Bezplatná záručná oprava nemôže byť uplatňovaná ak ide o poruchy, ktoré boli spôsobené používaním výrobku v rozpore s ustanoveniami uvedenými v návode na obsluhu, nesprávnu manipuláciou, mechanickým poškodením, bežným mechanickým opotrebením dielov spôsobeným prevádzkou stroja, vinou obsluhy, živelou pohromou, neoprávnенным zásahom do výrobku, poruchy zapríčinené použitím nevhodných náhradných dielov, použitím nevhodného paliva, a zrejmé preťaženie stroja v dôsledku trvalého prekračovania hornej hranice výkonu. Práce spojené s čistením, základnou údržbou, ošetrovaním alebo nastavením zariadenia, ktoré môže previesť obsluhu a sú uvedené v návode na obsluhu, nespadajú do rozsahu záruky.
6. Za bežné opotrebenie dielov sa pouvažuje hlavne opotrebenie: všetkých rotujúcich a pohyblivých časti, rezných častí a ich krytov, strižných skrutiek a klinov, prevodových a klinových remeňov, reťazových prevodov, trecie plochy bŕzd a spojok, dezény pneumatík a diely bežnej údržby ako sú: vzduchové, hydraulické a olejové filtre, zapalovalacie sviečky, olejové a chladiace náplne.
7. Z predĺženej záruky sú vyňaté časti strojov a zariadení, na ktoré ich konkrétny výrobca poskytuje kratšiu záruku ako dodávateľ na samotný výrobok, v ktorom sú namontované. Do tejto kategórie častí patria: akumulátory, žiarovky a podobne.
8. Právo uplatniť nároky plynúce zo záruky ma vlastník výrobku, pokiaľ tak urobí najneskôr v posledný deň záručnej doby.
9. Pri reklamáciách sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
10. Servisné prehliadky, ktoré sú podmienkou predĺženej 5 ročnej záruky, musia byť prevádzané len v autorizovanom servisnom stredisku dodávateľa, v pravidelných intervaloch a obdobie medzi jednotlivými prehliadkami nesmie prekročiť dobu 12 mesiacov. Prvá servisná prehliadka musí byť vykonaná najneskôr do 12 mesiacov od dátumu predaja výrobku. Servisné prehliadky vykonávajú servisné strediská v období posledných troch a prvých dvoch mesiacoch kalendárneho roku. Každá servisná prehliadka musí byť zaznamenaná v tomto záručnom liste s uvedeným dátumom prehliadky, podpisom a pečiatkou servisného strediska. Servisnou prehliadkou sa rozumie kontrola stroja, výmena náplní a filtrov podľa odporučenia výrobcu, výmena opotrebených a poškodených dielov, ktoré môžu ovplyvniť poškodenie alebo opotrebenie iných dielov a samotné nastavenie stroja. Úkon servisnej prehliadky a použitý materiál sa účtuje podľa platného cenníka servisného strediska.

Pri uplatňovaní reklamácie je reklamujúci povinný predložiť k reklamácii čistý výrobok, doklad o kúpe alebo vyplnený a potvrdený záručný list. V prípade predĺženej záruky, záznamy o servisných prehliadkach a daňove doklady za jednotlivé prehliadky. Pri nesplnení niektoréj z podmienok predĺženej záruky uvedenej v tomto záručnom liste, sa na výrobok poskytuje záručná doba 2 roky.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA GAMINTOJO

Splnomocnený zástupca výrobcu: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Faksas: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 El. paštas: servis@slovakia-trend.sk

ÚHLOVÁ BRUSKA

POUŽITÍ

Úhlová bruska je nástroj pro řezání, čištění a broušení kovů, betonu arba dlaždic bez naudojimo vody. Zařízení nepoužívejte ant broušení su nevhodnými brusnými kotouči, broušení chladicím roztokem, broušení arba řezání pavojných medžiagų, jako je pavyzdžiui azbest.

Zařízení naudojate tik priešais esantiems tikslams. Jakékolik kitos naudojimo sąlygos yra laikomos netinkamomis. Naudatel / obsluha a ne výrobce bude zodpovědný už kokios nors žalos ar žalos padarymą netinkamu naudojimu. Pamatokite si, kad toto įrenginys nebuvo pasiūlytas pro komerční arba pramoninį naudojimą. Záruka nebus platná jei bus įrenginys naudojamas pro komerční, průmyslové arba panašios paskirties.

TECHNINIAI PARAMETRAI

	ĮTAM / FREKVENCE	230 V / 50 Hz
	PŘÍKON	2 400 W
	RYCHLOST BE UŽTVAROS	6 600 min. ⁻¹
	PRŮMĚR BRUSNÉHO KOTOUČE	230 mm
	ZÁVIT	M14
	HMOTNOST	5,8 kg

ČÁSTI VÝROBKU

1	Hřídel	6	Ochranný kryt řezného / brusné kotouče
2	Vnitřní příruba	7	Vnější příruba
3	Klíč	8	Vypínač
4	Tlačítko blokování otáčení hřidele pro montáž / demontáž kotouče	9	Blokovací draudimas
5	Přídavná rukojeť		

PAAIŠKINIMŲ SIMBOLIŲ

	Obecné upozornenie na pavojí.
	Peržiūrėkite si instrukciją dėl naudojimo.

	Naudokite apsaugines darbo priemones.
	Naudokite apsaugines rožes.
	Zařízení nepoužívajte ant mokru broušinimo
	Vhodné pro broušinimo ir řezání kovů.
	Nevyhazujte j iprastinj namų kamieną. Namísto to, ekologiškai priimtinā cestou se obratte na recyklaci střediska. Prosím venujte péči ochrany životní aplinkos.
	Pri provádění oprav stroj nesmí būti zapojen j elektros jvadus.
	Noste chránič sluchu.
	Noste apsaugnou dýchací kaukę.
	Nepoužívajte jrenginio ant boční brošiūros.
	Nepoužívajte pažezené řízky / brusné kotouče.
	Noste pevnou obuv.
	Ochrana dvojitou izolcí II. Néra bútina uzemnění.
	Gaminek je v souladu s platnými evropskimi směrnicemi a byla provedena metoda vertinimo shody šiu krypcijui.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÚŘADÍ

Přečtěte si bezpečnostní upozornění, instrukce, vyobrazení a techniniai duomenys poskytované s tímto elektrickým náradím. Porušení dodržování visu instrukcių nurodytu žemiau gali turėti už pasekmes úraz elektrickým proudem, požár a / arba těžké ublžení na zdraví.

1) SAUGUMO DARBO APLINKOJE:

- Darbovietė yra bútina palaikyti gryname ore ir gerai apšiesta. Nepořádek a tmavé prostory bývají příčinou nepadeda.
- Nepoužívajte elektros jrangos aplinkoje, kur grésí pavojí výbuchu, kur atsiranda hořlavé kapaliny, plyny arba prach. V electricém náradí vznikají jiskry, kurios gali zapálit prach arba výpary.
- Naudodami elektrinj jrankj užmezgėte prieigą prie vaikų ir tolimesnių asmenų. Jei būsite rušeni, galite atlikti kontrolę virš vykdomos veiklos.

2) ELEKTRINĖ SAUGA:

- Vidlice napájecího kabelu electricého náradí musí atitiki zásuvkám. Nikdy jakým nors būdu neupravujte el. přívodní kabel. Náradí, které má na vidlici přívodní šňůry ochranný kolík, nikuda neprisipojujte rozdvojky arba kitu adaptéry. Nepoškozené vidlice a atitinkantis zásuvky sníží nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené arba zamotané přívodní kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jeigu se síťová šňůra poškodí, musi se nahradit osobitou síťovou šňúrou, kurią galima gauti u výrobce arba jo prekybos atstovą.
- Obsluha se nesmí tělem dotýkat uzemněných předmětů, jako je pvz. potrubí, těleso ústředního vytápění, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je didesnis, jei yra jūsų kūnas susijęs su šalimis.
- Nevystavujte elektros jrangos dešti, drégku arba vodě. Elektrického náradí se niekada nedotýkejte mokrýma rukama. Elektrické náradí niekada nemyjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody. -

Kabel se nesmí

nadměrně užstrukti. Kabelj niekada nenaudokite prie prieigos, tahání arba vytahování vidlice elektrinio jrankio. Kabel nesmí būti vystaven působení tepla, oleje, ostrých hran arba pohyblivých dalů. Poškozené arba zapletené kably zvyšují riziką úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy nepracujate su jrašu, kuris turi pažezený el. kabelis příp. vidlici arba spadlo ant žemēs ir yra kaipýmkoliv tokiu būdu poškozeno.

- Při používání elektrického náradí ve venkovním prostředí používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní naudojimą. Naudí kabelu vhodného k išoriniam naudojimui mažina riziką úrazu elektriniu srautu

- Jeigu naudojate elektros tinklo jrankius drégnu patalpu, naudokite maitinimo apsauginius srovinius apsaugus (RCD) .Používanie RCD apriboja pavojí úrazu elektros sroviniu apsaugu. Pojem "proudový chránič (RCD)" gali būti pakeičiamas pojmem "hlavní jistič obvodu (GFCI)" arba "jistič unikajícího proudu (ELCB)".

- Držte el. ruční náradí výlučně za izolované plochy určené k uchopení, nes prie proceso gali dojít ke kontaktu řezacího či vrtacího příslušenství se skrytým řidičem arba vlastní šňůrou.

3) SAUGUMO ASMENIUI:

- Při používání elektrického náradí albote pozorní a ostražitý, věnujte maksimalu děmesj veiklai, kurią būtent provádite. Soustřed' se na práci. Nepracujte su elektriniu aparatu, jei esate unaveni arba esate po įtaką narkotikams, alkoholiui arba vaistams. I chvilková nepozornost pri používání elektrického núradí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. náradím nejezte, nepykite ir nekuřte.

- Naudokite apsaugines priemones. Vždy naudokite apsaugą očí. Naudokite apsaugos priemones atitinkančias darbo rūšis, kurias lydite. Ochranné pomůcky jako pvz. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, pokrývka hlavy arba ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují riziką poranění osob.

- Vyvarute se neúmyslnému zapnutí el. náradí. Nepřenášejte el. jrankią, kurie yra prijungti prie elektros tinklo, su pirštais ant vypínači arba ant spoušti. Prieš prijungimą prie elektrinio įtampos se ujistěte, zda vypínač arba spoušť v poloze "vypnuto". Přenášení el. náradí s prstem na vypínači arba prijungování vidlice el. náradí do zásuvky ze zapnutým vypínačem může být příčinou vážných úrazů.

- Prieš užsukant el. jrankj pašalinkite visus seřizovací klišes ir jrankius. Nastavovací klíč arba nástroj, kuris lieka prijungtas prie atidarančios se dalies elektrinio jrankio, gali būti příčinou poranění osob.

- Vždy palaikykite stabilní postę ir pusiausvyra. Praktikuokite tik ten, kam saugiai pasieksite. Nikdy nepreceňujte savo jégų. Nepoužívkele elektros jrankią, jei esate unaveni.

- Oblékejte se tinkamu būdu. Naudokite darbo drabužius. Nenoste volné oblečení ani šperky. Dbékite ant to, kad se jūsų vlasy, oblečení, rukavice arba jiná dalis těla nedostala do přílišné blízkosti rotujících arba rozpálených dalių el. náradí.

- Prisijunkite prie el. pavardés k odsávání prachu. Jeigu turi el. jrankią galimybę prijungti įrenginį prie įrenginio išsaugojimo arba odsávání prachu, ujistěte se, kad jvyko jo rádnému prijungimui ir naudojimui. Naudí tokiu įrenginiu gali apribit pavojí vznikající prachem.

- Pevne upevněte obrobek. Naudokite stolařskou svorku arba svérák pro upevnienia obrobku, kuris būsite obrábět.

- Nepoužívkele kokių nors priemonių, jei jūs vartojuate alkoholj, narkotikus, vaistus ar kitas visam laikui skirtas medžiagas.

- Toto įrenginys nėra apibrėžtas kaip naudojimas asmenims (jskaitant vaikų) se sníženými fiziniais, smysloviniais arba mentaliniais gebėjimais arba su trūkumu patirtimi ir žiniomis, jei nėra pod dozorem arba nedostali nurodymų dėl naudojimo įrenginių nuo asmenų, atsakingų už jų saugumą. Děti musi būti pod dozorem, kadste se ujistili, kad se nehrají se zařízením.

4) NAUDIJIMAS IR PRIEŽIŪRA ELEKTRINIO JRankIO:

- El. náradí visada odpojte nuo el. tinklo v případě kaipéhokoliv problemu pri práci, pred každým čištěním arba údržbou, pri každém přesunu a pri ukončení veiklos! Nikdy neprašausite su el. jrašu, jei jis yra kaip nors kitaip pažeistas.

- Jei pradeda prasideda náradí vydávat abnormální zvuk arba zápach, nedelsiant ukončete darbą.

- Elektros įrangos nepamirškite. Elektrické nářadí bude pracovat geriau, jeigu su juo būsite dirbtumėte v otáčkách, pro kurias buvo pasiūlyta. Naudokite administracinius įrankius, kurie yra nustatyti pro danou veiklą. Vhodné nūradí bude gerai ir saugiai vykdykite darbą, pro kurį buvo gamineno.
- Nepoužívajte elektros įrankių, kurių negalima saugiai užfiksuoji ir išjungti valdančiuoju vypínačem. Používání takového nářadí yra pavojinga. Poškozený vypínač musí būti opraven sertifikuotu servisu.
- Odpojte nářadí od elektrické sítě predtím, než začnete vykdyti jo nustatymus, výměnu příslušenství arba údržbu. Toto opatření omezí pavojí náhodného spuštění.
- Nepoužívané elektros įrankiai uschovajte taip, kad būtų mimo pasiek vaikų ir nepovolaných asmenų. Elektrické nářadí v rukou nezkušených vartotojų gali būti pavojinga. Elektrické nářadí skladujte na suchém a bezpečném vlečku.
- Pečlivě išlaikyjte elektros įrankius gerame stovaje. Pravidelně kontroliuokite judančiu se dalys ir jų judėjimas. Kontroliuokite, ar nedošlo k poškození ochranných krytů arba kitų dalių, kurios gali apsaugoti saugią elektrinio įrankio funkciją. Jeigu yra nūradí poškozeno, prieš tolesnį naudojimą užtikrinkite jo pataisą. Mnoho úrazů je způsobeno nesprávnou údržbou elektrického núradí.
- Řezací instrumenti udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naoštrené priemoněs palengvina darbą, apríoba pavojí úrazu a darbą su jais se geriau kontroliuoja. Použití jiného příslušenství než tego, kurios yra nurodyta v návodu k obsluze arba recommended dovozem může způsobit poškození núradí a být příčinou úrazu.
- Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s šiaisiais pokyny a takovým būdu, kuris yra priešepsán pro konkrétní elektrické núradí a to s ohledem į šias sąlygas darbo ir kitą pervádene práce. Používání nářadí pro kitus tikslus, než pro kokius yra nurodyta, gali vesti prie pavojingu situaciju.

5) SERVISAS:

Servis electricého nářadí svěřte kvalifikovanému technikovi. Mohou se naudoti tik alternatyvios dalys. Zaručíte taip, kad bus išsaugota saugos elektrinio įrankio apsauga.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ÚHLOVÝ BRUSKU

1) BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ SPOLEČNÁ PRO OPERACE BROUŠENÍ, SMIRKOVÁNÍ, BROUŠENÍ S DRÁTĚNÝM KARTÁČEM:

- Šis produktas yra skirtas k broušinimui, řezání a odstraňování kovových ir akmeninių medžiagų be panaudojimo vandens, su tinkamu priklausomumu galima naudoti produktus ir ant čištění a broušinimą. Přečtěte si bezpečnostní upozornění, instrukce, vyobrazení a techniniai duomenys poskytované s tímto elektrickým nářadím. Porušení dodržování všech instrukcí nurodytu níže gali turéti už pasekek úraz elektrickým proudem, požár a / arba těžké ublížení na zdraví.
- Nepoužívajte příslušenství, kurios néra aiškiai zkonstruuotos ir rekomentuojamos gaminimui. Jen to, kad se příslušenství gali prijungti prie elektrinių įrankių, nezaručuje bezpečný provoz.
- Jmenovité otáčky příslušenství musí rovnat bent maximálním otáckám vyznačeným na electricém nářadí. Příslušenství pracující greitaiji, než jsou jo jmenovité otáčky, může prasknout a rozpadnout se.
- Vnější průměr a tloušťka jūsų příslušenství musi būti v rozsahu jmenovité kapacity jūsų elektrinio įrankio. Nesprávné dimenzované příslušenství negalima přiměřeně užtikrinti arba valdyti.
- Velikost hřídele kol, přírub, opěrných podložek arba koku noru kitu pavadinimu turi būti taková, aby správně dosedaly na vřeteno elektrinio įrankio. Příslušenství s upínacími otvory, které neodpovídají montnímu techniniams įrangos įrenginiui elektrického nářadí, budou běžet nevyvážené, budou nadměrně vibrovat a gali způsobit praradimą ovládání
- Nepoužívajte pažeistas prieigos. Pred každým použitím příslušenství překontrolujte, brusné kotouče na úlomky a trhliny, opěrné podložky na trhliny, otěru arba nadměrné opotřebení, drátěný kartáč na uvolněné arba popraskané dráty. Jeigu elektrické nářadí arba příslušenství spadlo, překontrolujte jo poškození arba nainstalujte nepoškozené příslušenství. Po prohlídce a nainstalování příslušenství se postavte kartu su stebetoju mimo rovinu otáčejícího se příslušenství a spusťte elektrické núradí na maximální nezatížené otáčky na vieną minutu. Poškozené příslušenství se normálně rozlomí na části během tohoto zkušebního času.

- **Naudokite asmenines apsaugines priemones.** V závislosti na aplikacijas naudojate apsaugný štít, ochranné brýle arba bezpečnostní brýle. Jeigu yra tai tinkama, neste maskuoklј prieš prachu, chrániče slchu, rukavice a díleneskou zástěru schopnou zachycovat malé fragmenty brusiva arba obrobku. Ochrana očí musi būti způsobilá zastavit létající úlomky uvolňované při rozličných operacích. Maska proti prachu arba respirátor musí být způsobilé filtrovat částice vytvářené při prometa. Prodloužená expozice vysoké intenzity hluku může způsobit paradimou sluchu.
 - **Udržokite stebétojus saugioje vietovéje nuo darbo sritij.** Kiekvienas, kuris jeina į darbo sritj, privalo turéti asmeninius apsaugos priemones. Fragmenty obrobku arba porušené příslušenství může odlétávat a způsobit poranění bezprostředně za pracovní sritj.
 - **Ked' provádite operacią, kur řezné příslušenství gali priimí do styku se skrytým vedením arba vlastní síťovou šňūrou, držte elektrické nůžadí pouze za izolované uchytávací povrchy.** Řezací zařízení při dotyku s "živým" vodičem může udělat kovové dalies elektrinio nůžadí "živými" ir gali obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
 - **Umístešte šňūru volně mimo rotující příslušenství.** Jeigu prarandate kontrolę šňúra gali rozrezat arba zachytit a vaše ruka arba rameno gali stáhnout do rotujícího příslušenství.
 - **Nikdy neodkládejte elektros jrankiu, dokud se příslušenství visiškai nezastaví.** Rotující příslušenství se gali zachytit ant paviršiaus ir vytrhnout elektrinius jrankius be kontrolės.
 - **Nikdy nespouštějte elektros jrangos, kai ho nesate ant boku.** Náhodný kontakt s rotujícím příslušenstvím by mohlo zachytit drabužius ir pritraukti příslušenství ant jūsų kūno.
- Pravidelně čistěte větrací otvory elektrinio jrankio.** Ventilátor motoru vhání prach dovnitř krytu a nadmierné usazování práškového kovu může způsobit elektrické pavojí.
- **Neprovazuokite elektrinių jrankių šalia hořlavých medžiagų.** Jí būtų galima užfiksuoći šiuose medžiagose.
 - **Nepoužívkyte aksesuarų, kurie reikalauja kapalinės temperatūros.** Používání vody arba kitų kapalinių šaldytuvų gali turéti už pasekmes mirt arba úraz způsobený elektrickým proudem.

2) PROTINÁRAZ IR SUSIJUSI ĮSPĒJIMĄ:

Zpětný náraz je náhlá reakce přiškrcení arba zachyceného rotačního kotouče, opěrné podložky, kartáče arba jakéhokoli kito příslušenství. Přiškrcení arba zachycení způsobuje rychlou ztrátu otáček rotačního příslušenství, což způsobuje, kad neovladatelné elektrické nůžadí je nuceno do opačného směru otáčení příslušenství v bodě upnutí.

Například, jei se brusný kotouč priškrtí arba zachytí obrobkem, okraj kotouče, kuris zasahuje į kūną skřípnutí se gali zarýt į paviršiaus medžiagą, o tai lemia, kad se kotouč vyšplhá po medžiagą arba ho vyhodí ven. Kotouč může buď skočit směrem k obsluze, nebo od ní v závislosti na směru pohybu kotouče v bodě zachycení. Brusné kotouče gali už šiu sālygų ir prasknout. Zpětný náraz je výsledek nesprávného používání elektrického nůžadí a / arba nesprávných pracovních postupů arba podmínek a může se mu priešejít, berouce v úvahu příslušná předběžná opatření, jak sú nurodytos níže.

- **Udržokite pevné uchopení elektrinio jrankio ir patalpinkite kūną ir ranką taip, kad būtų galima atspariai naudoti silám atgalinj jrašu.** Vždy používejte pomocnou rukojet, jei ji yra prieinamos, na maximum kontrolę prieš reakcí spätného nárazu arba točivého momentu během spouštění. Jeigu se vezmou v úvahu příslušná předběžná opatření, může obsluha ovládat reakce točivého momentu arba síly zpětného núrazu.
- **Nikdy nedalyvaukite ruku į šalia esantj rotačního příslušenství.** Příslušenství gali atligli atgalný náraz per vaši ruku.
- **Nestűjte v oblasti, kur bus elektros jrangos judējimas, jei se vystykne atgalný náraz.** Zpětný náraz pohání nážadí ve směru opačném ke směru pohybu kotouče v bodě zachycení.
- **Zvláštní pozornost věnujte pri obrábění rohů, ostrých hran apod. Vyhýbjte se nadskakování a zachycení příslušenství.** Rohy, ostré hrany arba nadskakování have tendenci zachycení rotačního příslušenství a moh způsobit ztrátu ovládání arba zpětný náraz.

3) BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ SPECIFICKÉ NA BROUŠENÍ A ROZBRUŠOVÁNÍ:

- **Naudokite tik tipus kotoučų, kurie rekomenduojam pro jūsų elektros jrankius ir specifinj kryt zkonztruován pro zvolený kotouč.** Kotouče, pro které elektrické nážadí nebylo zkonztruováno, negalima přiměřeně chránit a sú nebezpečné.

- Ochranný kryt musí būti bezpečně připevněn k elektrickému náradí a nastavený na maximální bezpečnost tak, že minimal část kotouče je odkrytá směrem k obsluze. Ochranný kryt pomáhá chránit obsluhu od odlomených fragmentů kotouče, náhodného kontaktu s kotoučem a jisker, které by mohly zapálit oděv.
- Kotouče se musí naudoti tik rekomendujeme programose. Napr: Nebruste boční stranou rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací kotouče jsou určeny na obvodové broušení, boční síly aplikované na tyto kotouče mohou způsobit jich rozbití.
- Naudokite visada nepoškozené kotoučové příruby, kurios turi taisyklingą dydį ir tvarą pro zvolený kotouč. Správné kotoučové příruby podpírají kotouč a tuo sumažinují galimybę prasknutí kotouče. Příruby pro rozbrušovací kotouče se gali lišit od přírub brousících kotoučů.
- Nepoužívajte opotřebené kotouče z většího elektrinio įrankio. Kotouč designated pro větší elektrické náradí něra tinkamas na vyšší otáčky menšího náradí a gali prasknout.

4) BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNIENIA SPECIFICKÉ PRO ROZBRUŠOVÁNÍ:

- "Nezasekávajte" rozbrušovací kotouč arba neaplikujte viršmerný slēgis. Nepokoušejte se padaryti nadmierně hluboký řez. Přemáhání (přetěžování) kotouče padidina zatížení a núchylnost na kroucení arba zablokování kotouče v řezu a možnost zpětného narazu arba porušení kotouče.
- Nestavte se v rovině s rotačním kotoučem arba za ním. Nors se kotouč na vetejo operation pohybuje od těla, možný spätný náraz může vrhnout rotující kotouč a elektrické náradí tiesiogiai na jus.
- Kai se kotouč blokuje arba kai se iš kažkokio priežasties priruší řezání, vypněte elektrické náradí a nechte elektrické náradí bez pohybu, dokud se kotouč visiškai nezastaví. Nikdy se nepokoušejte pašalinti rozbrušovací kotouč z řezu, dokud je kotouč v pohybu, nes kitaip se gali vyskytnout atgalný náraz. Vyhledejte ir proveděte nápravné opatření na eliminování příčiny uvíznutí kotouče.
- Nespoštějte věl operaci řezání na obrobku. Nechte, kad kotouč pasiekli plné otáčky a opatrne vložte j řezu. Kotouč gali uvíznout, vystoupit nahoru arba padaryti atgalinj gržtamajj ryšj, nors se elektrické náradí opětovně spouští v obrobku.
- Podepřete panely arba jakýkoli příliš didelis obrobek, kad se minimalizovalo pavojí sevření kotouče a spätného narazu. Velké obrobky mají tendenci prohýbat se pod vlastní váhou. Podpory se musí umístit pod obrobek v blízkosti linie řezu a v blízkosti okraje obrobku na obou stranách kotouče.
- Nakládejte s mimořádnou pozorností, nors děláte "ruční řez" do stávajících stěn arba ostatních zděných oblastí. Vyčnívající kotouč může proříznout plynové arba vodovodní potrubí, elektrické vedení arba predmety, kurios gali způsobit zpětný náraz.

5) BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNIENIA SPECIFICKÉ PRO SMIRKOVÁNÍ:

- Nepoužívajte nadmierně velký kotouč smirkového popieriaus. Při volbě smirkového papíru dodržujte rekomendacijas gamintojų. Větší smirkový papier persahující za podložku smirkování představuje pavojí potrhání a může způsobit zachycení, roztržení kotouče arba zpětný naraz.

MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

- Prevence náhodnému spuštění zařízení, které by mohlo způsobit vážné zranění, visada vytáhnite zástrčku ze zásuvky.

MONTAVIMAS PŘÍDAVNÉ RUKOJETI (OBR. 3):

- Přídavnou rukojet (2) galima zašroubovat do otvoru vlevo, vpravo arba v horní dalies převodovky.
- Zvolte polohu, kuri užtikrina nejpohodlesnej ir nejbezpečesnej naudojimą.
- Per eksplataciju laikykite vieną ruku ant rukojeti ir antrą ant přídavné rukojet (2).

MONTÁŽ / DEMONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU ŘEZNÉHO / BRUSNÉHO KOTOUČE (OBR. 4):

- **VAROVÁNÍ!** Ujistěte se, kad je úhlová bruska vypnuta ir odpojena nuo elektros tinklo.
- Pasirinkite ochranný kryt tinkamas pro prováděnou práci (broušení arba řezání). Používání nesprávného ochranného krytu gali způsobit zranění.
- Ochranný kryt musí būti namontován tak, aby uzavřená strana krytu visada směrovala k obsluze.

- Nasadte ochranný kryt s výstupkem do zářezu na převodovce. Potom otočte kryt o 180 ° a pevně zajistěte páčkou.
- Pro demontáž ochranného krytu, postupujte opačným būdu.
- Ochranný kryt je možné otočit do požadovaného úhlu, bet ne daugiau nei 45° do levé arba do pravé pusēs.

MONTAVIMAS ŘEZNÉHO / BRUSNÉHO KOTOUČE (OBR. 5):

1. Prieš montavimą įrenginys vypněte ir vytáhnite zásuvku ze zástrčky! Ujistěte se, kad ochranný kryt je správně namontování.
2. Namontujte vidinj prieduobę ant hřidel.
3. Namontujte řezný / brusný kotouč (5) na hřidel.
4. Nyní našroubojate išorinj griuvėsj ant kalno. Ujistěte se, kad směruje administraciu būdu pagal naudojamo tipo kotouče. V případě brusného kotouče je příruba vložena stranou s vystupujícím kroužkem směrem k disku. V případě řezného kotouče se příruba vkládá s plochou stranou směrem ke kotouči.
5. Podržte tlačítko blokování otáčení hřidele pro mont / demontáž kotouče (4) k zajištění hřidele a potom dotáhněte išorinj příruba klíčem.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ (OBR. 6)

- **VAROVÁNÍ!** Abyste sumažino riziką poranění, neste prie darbo apsauginius akinus.

Zapynimas:

- Zatlačte blokovací pojistku (9) směrem dopředu ir palaikykite ją šiame puslapyje.
- Stiskněte vypínač (8) pro zapnutí brusky.
- Po zapnutí přístroje galite išlaisvinti blokovací draudimą (9).

Vypnutí:

- Uvolněte vypínač (8). Užfiksujte automatinj išjungimą.

PRAKTINÉS REIKALAVIMAI

Brošiūra ir paviršinės apdaila:

- Při broušimo paviršiaus galétuméte naudoti brusný kotouč o průměru 230 mm. Maksimali tloušťka kotouče je 6 mm.

Řezání kovů:

- Pri řezání tyčí, trubek a kovových dalių galétuméte turéti naudoti řezný kotouč o průměru 230 mm. Maksimali tloušťka kotouče v šiame atveju yra 3 mm.

Řezání kamene:

- Při řezání kamene by galétuméte naudoti řezný kotouč o průměru 230 mm. Maksimali tloušťka kotouče v šiame atveju yra 3 mm.

- Úhlová bruska je vybavena funkcí plynulého rozběhu (švelnus paleidimas).

- Naudokite tinkamus řezné / brusné kotouče. Používání nesprávného apsauginio kryto gali sukelti sužalojimą.
- Ujistěte se, kad greitosios įrangos įrenginys postačuje pro zvolený řezný / brusný kotouč.
- Naudokite tik kotouče o průměru do 230 mm!
- Przez broušimą visada išlaikykite administracný úhel mezi kotoučem a pracním povrchem. 15-20 °. Užbaikite taip priešpiečius.

ÚDRŽBA



Įsitikinkite, kad mašina nėra po elektriniu antgaliu, kai atliekama techninės priežiūros priežiūra ant variklio. Pravidelné čištění mašinos se atlieka minkštuojou hadříkem, nejlépe po kiekvienu panaudojimu. Udržujte větrací otvory v čistotě pred prachem a nečistotami. Jei nečistoty negalima pašalinti, naudokite menkký hadřík

navlhčený v mýdlové vodě. Nikdy nenaudokite tirpalu, nes jis yra benzinas, alkoholis, čpavek apod. Tato rozpouštědla gali pažeisti plastinės dalies produktą. V případě, kdy dojde k poruše výrobku pavyzdžiu opotřebením daliu, je bútina kontaktuoti vietinio aptarnavimo techniką.

APLINKOS APSAUGA



Symbol přeškrtnuté popelnice na produktech arba v průvodních dokumentech znamená, když naudojamos elektrinės ir elektroninės prekės negali būti pridėtos prie jprastinio bendruomeninio atliekų. Pro správnou likvidaci, obnově a recyklaci doručte šiuos produktus na určená sběrná miesta, kde budou přijata nemokamai. Alternativně v některých zemích galite gržti j savo gaminių vietinj pardavimą, jei norite gauti ekvivalentinj naujaj produktą. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci

potencialių neigiamų poveikių į gyvenamąjį aplinką ir žmogaus sveikatą, todėl galėtų būti įrodymai netinkamos likvidacijos atliekų. Kitas podrobnosti si vyžádejte od vietinio biuro arba nejbližšího sběrného vekos. Při nesprávné likvidaci šio tipo atliekų gali být v souladu su nacionaliniais reglamentais uděleny pokuty.



Záruční list / Garantija

Výrobní numeris:	Data pardavimo:	Parašykite ir razítko prodejce:

Meno pavadinimas (Įmonės):	Adresa zákazníka (sídlo įmonės):

Zákazník svým podpisem patvrdina, kad mu bylo začízení předvedeno a vysvětleno, kad byl seznámen s návodem k obsluze, nasazením a užíváním stroje a kad mu začízení bylo vydáno kompletní.	Pasirašykite užsakymą:

Záznamy o reklamacích – záručních opravách

Dátum přijetí reklamace:	Datum ukončení reklamace:	Evidenční číslo reklamace:	Podpis prevedené záruční opravy (Záznam o neoprávněné reklamace)	Razítko servisního technika:

Podmínky záruky

1. Dodavatel poskytuje na tento výrobek záruční dobu uvedenou v tomto záručním listu za podmínek dodržení způsobu používání a skladování výrobku v souladu s platnými podmínkami a normami, jako i návodem k obsluze. Záruční doba začíná běžet od data prodeje. Záruka na baterie je 12 měsíců.
2. Prodloužená záruční doba 5 let se poskytuje na výrobek za podmínek, že tento výrobek je dodavatelem označený v seznamu výrobků s prodlouženou zárukou, konečným zákazníkům je spotřebitel a výrobek nebude používaný na komerční nasazení. Prodloužená záruka je podmíněna pravidelnými servisními prohlídkami v autorizovaných servisních střediscích dodavatele.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě a je o tom uveden záznam v seznamu o záručních opravách tohoto záručního listu. Právo na záruční opravu si spotřebitel může uplatnit v některém autorizovaném servisním středisku, podle přiloženého seznamu A servisních středisek. Servisní střediska B převádějí záruční opravy pouze na produkty, které byly prodány v jejich provozech. Seznam servisních středisek je pravidelně aktualizován u prodejců a na stránce dovozu: www.strendpro.sk.
4. Servisní středisko je povinné zajistit záruční opravu v zákonem stanovené lhůtě. Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po datu přijetí reklamace v servisním středisku..
5. Bezplatná záruční oprava nemůže být uplatňována pokud jde o poruchy, které byly způsobeny používáním výrobku v rozporu s ustanoveními uvedenými v návodu k obsluze, nesprávnou manipulací, mechanickým poškozením, běžným mechanickým opotřebením dílů způsobeným provozem stroje, vinou obsluhy, živelnou pohromou, neoprávněným zásahem do výrobku, poruchy zapříčiněné použitím nevhodných náhradních dílů, použitím nevhodného paliva, a zřejmě přetížení stroje v důsledku trvalého překračování horní hranice výkonu. Práce spojené s čištěním, základní údržbou, ošetřováním nebo nastavením zařízení, které může převést obsluhu a jsou uvedeny v návodu k obsluze, nespadají do rozsahu záruky.
6. Za běžné opotřebení dílů se zváží hlavně opotřebení: všech rotujících a pohyblivých částí, řezných částí a jejich krytů, střížních šroubů a klínů, převodových a klínových řemenů, řetězových převodů, třecí plochy brzd a spojek, dezény pneumatik a díly běžné údržby jako jsou: vzduchové, hydraulické a olejové filtry, zapalovací svíčky, olejové a chladící náplně.
7. Z prodloužené záruky jsou vyjmuty části strojů a zařízení, na které je konkrétní výrobce poskytuje kratší záruku jako dodavatel na samotný výrobek, ve kterém jsou namontovány. Do této kategorie částí patří: akumulátory, žárovky a podobně.
8. Právo uplatnit nároky plynoucí ze záruky mě vlastník výrobku, pokud tak učiní nejpozději v poslední den záruční doby.
9. Při reklamacích se postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.
10. Servisní prohlídky, které jsou podmínkou prodloužené 5 leté záruky, musí být prováděny pouze v autorizovaném servisním středisku dodavatele, v pravidelných intervalech a období mezi jednotlivými prohlídkami nesmí překročit dobu 12 měsíců. První servisní prohlídka musí být provedena nejpozději do 12 měsíců od data prodeje výrobku. Servisní prohlídky provádějí servisní střediska v období posledních tří a prvních dvou měsících kalendářního roku. Každá servisní prohlídka musí být zaznamenána v tomto záručním listě s uvedeným datem prohlídky, podpisem a razítkem servisního střediska. Servisní prohlídkou se rozumí kontrola stroje, výměna náplní a filtrů dle doporučení výrobce, výměna opotřebených a poškozených dílů, které mohou ovlivnit poškození nebo opotřebení jiných dílů a samotné nastavení stroje. Úkon servisní prohlídky a použitý materiál se účtuje dle platného ceníku servisního střediska.

Při uplatňování reklamace je reklamující povinen předložit k reklamaci čistý a kompletní výrobek, doklad o koupi nebo vyplněný a potvrzený záruční list. V případě prodloužené záruky, záznamy o servisních prohlídkách a daňové doklady za jednotlivé prohlídky. Při nesplnění některé z podmínek prodloužené záruky uvedené v tomto záručním listu, se na výrobek poskytuje záruční doba 2 roky.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ATLIEKA GAMINTOJO ATSTOVĀ

Zplnomocněný atstovas gamintojas: Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance Faksas: (056) 652-2329 Tel: 0915

392 687 El. paštas: servis@slovakia-trend.sk

SAROKCSISZOLÓ

HASZNÁLAT

A sarokcsiszoló a fém, beton vagy csempe víz nélküli vágásához, tisztításához vagy csiszolásához volt tervezve. Ne használja a gépet nem megfelelő köszörűkorongokkal történő csiszoláshoz, hűtőfolyadékkal történő csiszoláshoz, veszélyes anyagok, például azbeszt csiszolásához vagy vágásához.

A készüléket a leírt célokra kell használni. minden másfajta felhasználás helytelen fehazsnálásnak minősül. A használó/kezelő lesz felelős bármiféle meghibásodásért vagy sérülésért, ami helytelen felhasználás következtében keletkezet, nem pedig a gyártó. Ne feledje, hogy a készülék nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari célokra. A garancia nem érvényes, amenyibe a berendezést kereskedelmi, ipari vagy más ehez hasonló célokra használja

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

	FESZÜLTSÉG/FREKVENCIA	230 V / 50 Hz
	TELJESITMÉNYIGÉNY	2 400 W
	SEBESSÉG TERHELÉS NÉLKÜL	6 600 proc. ⁻¹
	A CSISZOLÓKORONG ÁTMÉRŐJE	230 mm
	MENET	M14
	SÚLY	5,8 kg

A TERMÉK RÉSZEI

1	Tengely	6	A csiszolókorong védőburkolata
2	Belső karima	7	Külső karima
3	Kulcs	8	Kapcsoló
4	<i>A tengely forgásának blokkoló gombja a korong fel- és leszereléséhez</i>	9	Záró biztosíték
5	Fogantyú		

A TERMÉKEN MEGJELENŐ SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA

	Általános veszély figyelmeztetés
	Olvassa el a használati utasításokat.
	Visq dieną buvo védőszemüveget.

	Visa dienā vēdőkesztyūt.
	<i>Ne használja a készüléket nedves csiszoláshoz</i>
	<i>Alkalmas fémek csiszolására és vágására.</i>
	Ne dobja a háztartási hulladékba. Ehelyett, környezetbarát módon, lépj kapcsolatba az újrahasznosító központtal. Kérjük, gondoskodjon a környezetvédelemről.
	A javítások elvégzése során a gépet nem szabad elektromos aljzatba csatlakoztatni.
	Használjon fülvédőt
	<i>Használjon védőmaszkot</i>
	<i>Ne használja oldalsó csiszolásra.</i>
	<i>Nehasználjon károsult vágó/csiszoló korongot</i>
	<i>Használjon stabil cipőt</i>
	Védelem kettős szigetelésel II. Nem szükséges a földelés.
	A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, a azonosság értékelési módszer ezen irányelveken el lett végezve.

ÁLTALÁNOS BISZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Olvassa el az elektromos szerszámhhoz nyújtott biztonsági figyelmeztetéseket, utasításokat, illusztrációkat és műszaki adatokat. A továbbiakban leírt utasítások betartásának megszegése következményeként előfordulhat áramütés, tűz és/ vagy súlyos testi sérülés.

1) MUNKAHELYI BISZTONSÁG:

- A munkaterület legyen tiszta, jól megvilágított. A rendetlenség vagy a rosszul megvilágított munkaterület könnyen balesetet okozhat.
- Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, éghető folyadék, gáz vagy por közelében. Az elektromos szerszámok szikrát gerjeszthetnek, ami meggyűjthatja a port vagy a gózt.
- Az elektromos szerszám használata közben ne tartózkodjon a közelben gyermek és más személy. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szalagcsiszoló feletti irányítást.

2) ELEKTROMOS BISZTONSÁG:

- Az elektromos szerszám csatlakozódugója illeszkedjen a dugaszolóaljzathoz. A csatlakozót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. A szerszámon, amelynek a hálózati kábel csatlakozódugóján vedő kolík van, soha ne csatlakoztassa elosztókhöz vagy más adapterekhez. Az eredeti csatlakozó és a megfelelő dugaszolóaljzat használata csökkenti az áramütés veszélyét. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés veszélyét. Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a egyéni tápkábelre, amely rendelkezésre áll a gyártónál vagy annak képviselőjénél.
- A kezelő nem érintkezhet földelt felületekkel - például csövekkel, fűtéssel, tűzhellyel, hűtőszekrénnel. Az áramütés fokozott kockázata áll fenn, ha teste földelt.
- Esőtől, nedvességtől, víztől tartsa távol az elektromos szerszámokat. Az elektromos szerszámokhoz soha ne érjen nedves kézzel. Az elektromos szerszámot soha mosza folyó víz alatt és ne merítse vízbe.
- A kábelt tilos túlterhelni. Soha ne használja a kábelt szállítására, húzására vagy dugója az elektromos kéziszerszámon. A kábelt tilos túlterhelni. Ne használja a kábelt az elektromos készülék hordozására,

felakasztására vagy a csatlakozó aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a készülék részeit hőtől, olajtól, éles peremektől vagy mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekeredett kábel növeli az áramütés kockázatát.

- Soha ne használjon olyan elektromos eszközt, amelynek sérült a hálózati kábele vagy csatlakozódugója, illetve földre esett, vagy bármilyen módon sérült.
- Ha az elektromos szerszámot a szabadban használja, csakis kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt használjon. Kisebb az áramütés veszélye, ha kültérre alkalmas hosszabbító kábelt használ.
- Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves környezetben történő használata, használjon áramvédőkapcsolót. Az áram-védő- kapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Az "áram-vedőkapcsoló (RCD)" fogalom helyettesítendő az "áramkör főmegszakító (GFCI)" vagy a "földzárlat megszakító (ELCB)" fogalmával.
- Az elektromos kéziszerszámokat csak szigetelt markolási felületeknél fogva szabad tartania, mert használat közben a csiszológép rejtett kábelrelé vagy saját csatlakozózsínórával érintkezhet.

3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG:

- Legyen elővigyázatos, ügyeljen arra, mit tesz, és megfontoltan lásson az elektromos szerszámmal végzendő munkához. Nem használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószer, alkohol, gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos szerszám használata közben akár a pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet.
- Mindig viseljen személyi védőfelszerelést és védőszemüveget. Csökkenti a sérülés kockázatát, ha az elektromos szerszám fajtájának megfelelő személyi védőfelszerelést visel: porvédő maszkot, csúszásmentes biztonsági cipőt, védősisakot vagy hallásvédőt.
- Kerülje a véletlen üzembe helyezést. Győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám kikapcsolt állapotban legyen, mielőtt csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, illetve felemeli vagy szállítja azt. Balesetet vezethet, ha az elektromos szerszám szállítása közben ujját a kapcsolón tartja vagy a szalagcsiszolót bekapsolva csatlakoztatja az áramellátásra.
- A villamos kéziszerszám bekapsolása előtt távolítsa el a beállító szerszámokat vagy a csavarkulcsot. A forgó készülékrészben maradt szerszám, kulcs sérüléseket okozhat.
- Kerülje a természetellenes testtartást. Gondoskodjon róla, hogy stabilan álljon és ne veszítse el az egyensúlyát. Soha ne becsülje túl saját erejét. Ne használja az elektromos szerszámat ha fáradt.
- Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert. Tartsa távol a mozgó elemektől haját, ruházatát, kesztyűjét. A mozgó részek becsíphetik a laza ruházatot, ékszert vagy a hosszúhajat.
- Csatlakoztassa az elektromos szerszámot a porelszívóhoz. Ha felszerelhető porelszívó vagy -felfogó berendezés, győződjön meg róla, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatja és használja. A porelszívás használata a porral kacsolatos kockázatokat csökkenti.
- Biztosítja ki a munkadarabot. Befogószerkezzel vagy satuval biztosabban tartható a munkadarab, mint kézzel. Rögzítse a munkadarabot egy stabil alapzaton.
- Ne használjon bármilyen szerszámat ha alkohol, kábítószer, gyógyszerek vagy más anyagok hatása alatt áll. j) Ez a készülék alkalmatlan olyan személyek (belértve gyerekek) használatára, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességűek, illetve nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak nem álnak felügyelet alatt, vagy utasításokat nem kaptak felhasználását illetően olyan személytől, aki a biztonságért felel. A gyermeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE:

- Húzza ki az Elektromos szerszám hálózati csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból a szalagcsiszoló bármilyen meghibásodása esetén, a munka befolyezése után, vagy bármilyen tisztítás, karbantartási munkák, vagy a szerszám áthelyezés előtt.
- Ha az eszköz rendellenes hangot vagy szagot bocsájt ki, azonnal fejezte be a munkát.
- Az elektromos szerszámot ne terhelje. Az elektromos szerszám jobban és biztonságosabban fog működni, ha azon fordulatszámon fog vele dolgozni amelyre meglett tervezve. Használjon megfelelő eszközt, amely az adott célra volt szánva. A megfelelő eszközök a jó és biztonságos munkát eredményezik, amelyenekre tervezve voltak.

- Ne használja az elektromos szerszámot, ha hibás a kapcsolója. Az az elektromos szerszám, amelyet nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyes, ezért javításra szorul. A meghibásodott kapcsolót csak igazolt szervízben javítsa.
 - A készülék beállítása, alkatrészcsere és a készülék elrakása előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból. Ez az óvintézkedés megakadályozza az elektromos szerszám véletlen elindítását.
 - A használaton kívüli elektromos szerszám is távol tartandó a gyermekektől. Ne engedje, hogy olyan személyek használják az eszközt, akik nem ismerik azt vagy nem olvasták el ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személy használja őket. Az elektromos szerszámot száraz, biztonságos helyen tartsa.
 - Ügyeljen az elektromos szerszámok alapos gondozására. Rendszeresen ellenőrizze, hogy hibátlanul működnek-e a mozgó részek. Ellenőrizze nem e sérültek a burkolatfedelek és más részek, amelyek veszélyeztethetik az elektromos szerszám biztonságos működését. A készülék használata előtt javítassa meg a sérült részeket. Számos baleset oka a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszám.
 - Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A gondosan ápolt vágószerszámok éles vágóéllel kevésbé akadnak és könnyebben haladnak. A csomaghoz tartozó, illetve a gyártó által ajánlott tartozékokat használja, más tartozékok kár okozhatnak vagy személyes sérülést.
- Az elektromos szerszámot, a tartozékokat, behelyező szerszámokat stb. a jelen utasításoknak megfelelően használja. Mindeközben vegye figyelembe a munkafeltételeket és az elvégzendő feladatot. Az elektromos szerszámok rendeltetésüktől eltérő használata veszélyes körülményekhez vezethet.

5) SZERVIZ:

- Az elektromos kéziszerszámot szakképzett javítóműhelynek kell javítania. Csak ugyanazok a pótalkatrészek használhatók. Ügyeljen arra, hogy az elektromos kéziszerszám biztonsága megmaradjon.

BISZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A SAROKCSISZOLÓHOZ

1) BISZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A EGYÜTT A CSISZOLÁSHOZ, SMIRGLIZÉSHEZ, HUZALHÚZÁSHOZ

DRÓTKEFÉVEL:

Ez a termék a fém és a kőzet anyagok víztelenítéséhez, vágásához és eltávolításához készült, a megfelelő tartozékokkal a termék tisztítására és csiszolására is használható. Olvassa el az elektromos kéziszerszám biztonsági figyelmezstetéseket, utasításait, illusztrációit és műszaki adatait. Az alábbiakban felsorolt utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és / vagy súlyos testi sérülést okozhat.

Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket az eszköz gyártója kifejezetten nem tervezett és nem ajánlott. Csak az a tény, hogy a tartozékok csatlakoztathatók a szerszámokhoz, nem garantálja a biztonságos üzemeltetést.

A tartozék névleges sebessége legalább az elektromos kéziszerszámon feltüntetett maximális sebességnak felel meg. A névleges fordulatszámnál gyorsabban működő tartozékok eltörhetnek és összeomolhatnak.

A tartozékinak külső átmérője és vastagsága a szerszámgyep névleges kapacitásán belül legyen. A nem megfelelően méretezett tartozékok nem biztosíthatók megfelelő módon és nem ellenőrizhetők.

A kerék, a karimák, a támasztéktáblák vagy bármely más tartozék méretének olyannak kell lennie, hogy megfelelően illeszkedjen az elektromos kéziszerszám orsójára. Tartozékok szorító lyukakkal, amelyek nem felelnek meg az elektromos kéziszerszám felszerelési berendezéseinek, kiegynélyezetlenek, túlzott vibrálást okoznak és az ellenőrzés elvesztését okozzák

Ne használjon sérült tartozékokat. Mindig ellenőrizze a tartozékokat minden használat előtt, csiszolókorongok a törések, repedések, kopás vagy darabok leválásáról, a drótkefét laza vagy repedezett vezetékekre. Ha az elektromos kéziszerszám vagy tartozékaik leesnek, ellenőrizze a sérüléseket vagy a sérült tartozékokat. Miután megtekintette és felszerelte a tartozékokat, álljon a megfigyelővel a forgó tartozék síkján, és engedje le az elektromos kéziszerszámot a maximálisan kiürített sebességre egy percig. A megrongálódott tartozékok általában ezallat az idő allat szétesnek.

Személyi védőfelszerelést kell használni. Alkalmazástól függően használjon árnyékolást, védőszemüveget vagy biztonsági szemüveget. Adott esetben viseljen porvédő maszkot, hallásvédőt, kesztyűt és munka kötényt, amely képes a koptató vagy munkadarab kisméretű darabjainak megfogására.

A szemvédelemnek képesnek kell lennie arra, hogy megállítsa a különböző műveletek során felszabaduló repüléstöréket. A porvédő maszknak vagy légzőkészüléknek képesnek kell lennie a működés közben keletkező részecskék szűrésére. Hosszan tartó magas zajkibocsátás halláskárosodást okozhat.

Tartsa távol a megfigyelőt a munkaterülettől biztonságos távolságban. Ha valaki a munkaterületre lép, viseljen személyi védőfelszerelést.

A munkadarab töredékei vagy törött tartozéka szivároghat és sérülést okozhat közvetlenül a munkaterület mögött.

Az olyan műveletek végrehajtásakor, amikor a vágószerkezet érintkezésbe kerül egy rejtett vezetékkel vagy saját hálózati kábellel, tartsa az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogófelületek mögött.

A "véletlen" vezető által megérintett kiegészítők a "metal" fém részeit "élődhetnek" és áramütést okozhatnak a kezelőnek.

Helyezze a vezetéket a forgó tartozékokon kívül. Ha elveszíti az irányítást, akkor a kábelt le lehet vagni vagy be lehet csavarni, és a kezét vagy a vállát forgatható tartozékokba lehet húzni.

Soha ne távolítsa el az elektromos kéziszerszámot, amíg a tartozék teljesen len nem áll. A forgó tartozékok elakadhatnak a felületen, és elveszítheti ez által az ellenőrzésen a szerszám felet.

Soha ne működtesse az elektromos kéziszerszámot, ha az oldalán hordozza. A véletlenszerű érintkezés a forgó tartozékokkal megragadhatja a ruháját, és meghúzzhati a tartozékokat a testéhez.

Rendszeresen tisztítsa meg az elektromos kéziszerszám szellőzőnyílásait. A motorventilátor fújja a port a fedelbe, és a túlzott fémpor lerakódása elektromos veszélyeket okozhat.

Ne használja az elektromos kéziszerszámot gyúlékony anyagok közelében. A szikrák meggyűjthatják ezeket az anyagokat.

Ne használjon folyadékhűtőt igénylő tartozékokat. A víz vagy egyéb folyékony hűtőközegek használata halált vagy áramütést okozhat.

2) VISSZALÖKÉS ÉS EVVEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK:

A visszalökés egy hirtelen reakció fojtott vagy elfogott rotációs kés, csapágypárnáéz, ecsettel vagy más tartozék. Szűkülettel vagy befogását okozza gyors elvesztése sebességgel forgó tartozék, ami ellenőrizhetetlen szerszámgépet kénytelen az ellenkező irányú kiegészítők pontban rögzítések. Például, ha egy csiszolókorong beékelődik, vagy elkapta a munkadarab szélén a penge, amely kiterjeszti a csipet pontja lehet vájt az anyag felületén, ami a penge mászni az anyagot, vagy dobja ki. Kerék ugorhat a kezelő felé, vagy attól függően, a mozgás irányát a lemez pont elkülönítését. A köszörűkorongok ilyen körülmények között felrobbanhatnak. A visszarúgás a helytelen használata kéziszerszámok és / vagy helytelen munkamódszerek és körülményektől, és azt elkerülni, figyelembe véve az érintett óvintézkedések az alábbiak szerint.

Tartsa szilárdan az elektromos kéziszerszámot, és tegye a testet és a kezét úgy, hogy ellenálljon a viszalökés-erőjének. Mindig segédfogantyút használjon, ha rendelkezésre áll, hogy a maximális indítás vagy a nyomaték ütközését megelőzze az indításkor.

Figyelembe véve a megfelelő óvintézkedéseket, a kezelő képes szabályozni a nyomatékválaszokat vagy az ütközési erőket. **Soha ne tegye a kezét a forgó rögzítéshez.** Tartozékok viszalökést okozhatnak a kezén keresztül.

Ne álljon azon a területen, ahol az elektromos kéziszerszám el fog mozdulni, ha viszalökés keletkezik. A visszalökés a szerszámot a tárcsa mozgási irányával ellentétes irányban mozgatja az összekapcsolási ponton.

Különös gondossággal járjon el kanyarodáskor, éles szélekkel és hasonlókkal. Kerülje a jumping és a tartozékok felvetését. A sarkok, az éles szélek vagy a ugrások hajlamosak elkapni a forgó szerkezetet, és az irány elvesztését vagy viszalökést okozhatnak.

3) BIZTONSÁGI FIGYELMESZTETÉSEK A CSISZOLÁSHOZ:

Csak olyan lemeztípusokat használjon, amelyek az elektromos kéziszerszámhoz és a kiválasztott lemezhez volt speciálisan tervezve.

Azok a lemezek, amelyek nem a szerszámhoz voltak tervezve, nem lehetnek megfelelően védve és veszélyesek. **A védőburkolatot biztonságosan rögzíteni kell az elektromos lábbal, és a lehető legnagyobb biztonságra kell beállítani, hogy a lemez minimális része ki legyen téve a kezelőnek.**

A védőburkolat segít megvédeni a kezelőt a sérült lemeztörédektől, véletlen érintkezésben a lemezzel és szikrával, amely meggyűjtja a ruhát.

A lemezeket csak ajánlott alkalmazásokhoz szabad használni. Például: Ne hajlítsa meg a szétcsúsztható lemezt. A csiszolókorongok kerületi csiszolásra vannak tervezve, az ezekre a lemezekre alkalmazott oldalirányú erők megtörhetik.

Mindig használjon olyan lemezeket, amelyek a kiválasztott lemezt megfelelő méretben és alakban használják. A helyes lemezhornyon támogatják a lemezt, és így csökkentik a lemez megszakadásának lehetőségét. A keréktárcsa karimája eltérhet a csiszolókorongok karimáitól.

Ne használjon kopott lemezeket nagyobb elektromos kéziszerszámból. A nagyobb elektromos szerszámokra szánt tárcsa nem alkalmas a kisebb szerszám nagyobb sebességére és széttörhet

4)) BISZTONSÁGI FIGYELMESZTETÉSEK SPECIFIKUSAN A SZÉTCISISZOLÁSHOZ:

- Ne dugja be a lehúzó tárcsát, vagy ne terhelje túl a nyomást. Ne próbáljon túl mély vágást csinálni. A tekercs túlterhelése növeli a terhelést, és hajlamos arra, hogy csavarja vagy blokkolja a vágógépet a vágásban, valamint viszalökést vagy a tekercstörést okozhat.

Ne áljon egy volnalba a forgó lemezzel vagy annak mögött. Ha az operációs pontban lévő lemez a testtől mozog, a viszalökés a forgó tárcsát és az elektromos kéziszerszámokat közvetlenül Önre dobhatja.

Ha a lemez le van tiltva vagy valamilyen okból a vágás megszakad, kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, és mozdulatlanul hagyja az elektromos kéziszerszámot, amíg a lemez teljesen leáll. Soha ne próbálja meg eltávolítani a forgácsoló tárcsát a vágásról a kerék mozgása közben, ellenkező esetben előfordulhat a viszalökés. Keresse meg és hajtson végre egy korrekciós lépést a lemezek elakadásának megszüntetése érdekében.

Ne működtesse újra a munkadarab vágását. Hagyja a lemezt teljes sebesség eléréséért, és óvatosan illessze be a vágásba. A lemez megerekedhet, felfelézhet, vagy visszacsaphat, ha az elektromos kéziszerszám újraindul a munkadarabban.

Támogassa a paneleket vagy bármilyen túl nagy munkadarabot, hogy minimalizálja a lemez elzáródás és az ütközés veszélyét. A nagy munkadarabok hajlamosak saját súlyukra hajlítani. A támasztékokat a munkadarab alatt kell elhelyezni a vágónalhoz közel, és a munkadarab pereméhez közel a tekercs minden oldalán.

A "kézi vágás" meglévő falakra vagy más falfelületekre való fokozott óvatossággal kezelje. A kiálló tárcsa le tudja vagni a gáz- vagy vízvezetéket, az elektromos vonalat vagy olyan tárgyakat, amelyek viszalökést okozhatnak.

5) BISZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A SMIRGLIZÉSHEZ:

-Ne használjon túlságosan nagy csiszolópapírt. A csiszolópapír kiválasztásakor kövesse a gyártó ajánlásait. A nagyobb csiszolópapír amely a smirgliző áltatételeken túl halad szétnyúzást okozhat, vagy megragadást, szakadást vagy visszadobást okozhat.

ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLÁS

-Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék véletlen bekapsolását, ami súlyos sérülést okozhat, mindig húzza ki a dugót a konnektorból.

A HOZZÁADOTT FOGANTYÚ SZERELÉSE (3. ábra):

-A kiegészítő fogantyút (2) a sebességváltó bal, jobb vagy felső oldalára lehet csavarni.

-Válassza ki azt a helyet, amely biztosítja a legkényelmesebb és biztonságosabb felhasználást.

-Működés közben tartsa az egyik kezét a fogantyún, a másik pedig a kiegészítő fogantyún (2).

A VÉDŐFEDEL FEL ÉS LESZERELÉSE (4. ábra):

FIGYELMESZTETÉS! Győződjön meg róla, hogy a sarokcsiszoló ki van kapcsolva és leválasztva a hálózatról.

- Válassza ki a munkához megfelelő védőburkolatot (csiszolás vagy vágás). A helytelen védőburkolat használata sérülést okozhat.
 - A védőburkolatot úgy kell felszerelni, hogy a fedél zárt oldala mindenkor a kezelő felé nézzen.
 - Illessze a védőburkolatot a fogaskerék-nyílásba. Ezután fordítsa el a fedelet 180 ° -kal, és szorosan rögzítse kartinga.
 - A védőburkolat eltávolításához kövesse az ellenkező eljárást.
 - A védőburkolatot a kívánt szögbe lehet forgatni, de legfeljebb 45 ° -kal balra vagy jobbra.

A VÁGÓ/CSISZOLÓ KORONG SZERELÉSE (5. ábra):

1. A telepítés előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a dugóból! Ellenőrizze, hogy a védőburkolat megfelelően van-e felszerelve.
 2. Szerelje be a belső karimát a tengelyre.
 3. Szerelje be a vágó / csiszolótárcsát (5) a tengelyre.
 4. Dauguma csavarja be a külső karimát a tengelyre. Győződjön meg róla, hogy a használt lemez típusának megfelelő irányba mutat. Csiszolókorong esetében a perem egy kiálló oldallal van behelyezve a lemez felé. Vágókorong esetén a perem lapos helyzetben van, és az oldala a kerék felé néz.
 5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a tengelyzáró tengelyt (1), hogy rögzítse a tengelyt, majd húzza meg a külső karimát a kulccsal.

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS (6. ábra)

FIGYELMESZTETÉSI! A sérülésveszély csökkentése érdekében viseljen védőszemüveget a munkahelyen.

Be to, jis buvo išrinktas:

- Nyomja meg a kapcsoló hátsó részét (4).
 - Nyomja a tápkapcsolót előre, amíg a készülék be nem kapcsol.
 - A folyamatos működés biztosítása érdekében nyomja meg a kapcsoló elülső részét (4).

Kikáncsolás:

- Nyomja meg a kapcsoló hátulját (4). A készülék automatikusan kikapcsol.

MUNKA TANÁCSOK:

Csiszolás és felületkezelés:

A felület csiszolásakor 230 mm átmérőjű köszörűkorongot kell használni. A maximális korongvastagság 6 mm.

Eémek vágása:

A vágó rudaknak, csöveknek és fémrészeknek 230 mm átmérőjű vágókorongot kell használniuk. Ebben az esetben a maximális korongvastagság 3 mm.

Kővágás:

A kő kivágásakor 230 mm-es vágólemezt kell használni. Ebben az esetben a maximális hengervastagság 3 mm.

- **A sarokcsiszoló lágyindító funkcióval van felszerelve (švelnus paleidimas).**
 - Használjon megfelelő vágó / csiszoló korongokat. A helytelen védőburkolat használata sérülést okozhat.
 - Ügyeljen arra, hogy a gép sebessége elegendő legyen a kiválasztott vágó / csiszoló korong számára.
 - Maksimalus 230 mm-es átmérőjű tárcsákat használjon!
 - A csiszolás során mindenkor tartsa a 15°-20° szöget a lemez és a munkafelület között. A túlterhelés elkerülése érdekében.

KARBANTARTÁS



A motor karbantartásakor ügyeljen arra, hogy a gép ne legyen feszültség alatt. A gépet rendszeresen puha ruhával tisztítsa meg, lehetőleg minden használat után. Tartsa tisztán a szellőző nyillásokat a portól és a szennyeződéstől. Ha a szennyeződést nem lehet eltávolítani, használjon szappanos vízzel megnedvesített puha ruhát. Soha ne használjon oldószert, például benzint, alkoholt, ammóniát stb. Ezek az oldószerek károsíthatják a termék műanyag részeit. Ha a termék az alkatrészek elhasználódása miatt elromlik, vegye fel a kapcsolatot a helyi szerviztechnikussal.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A termékeken vagy a kísérő dokumentumokon az áthúzott kerekesszemetkosár szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad hozzáadni a szokásos háztartási hulladékhoz. A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében ezeket a termékeket ingyenesen szállíthatja a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként egyes országokban a termékeket visszaadhatja a helyi kiskereskedőnek, ha ezzel egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatyus hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelés eredménye. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot szabhat ki.



Garantijos ir garantijos

Modellszám:	Eladás dátuma:	Eladó aláírása és pecsétje:

Ügyfél neve (cég neve):	Ügyfél címje (Cég címje):

Az ügyfél az aláírásával megerősíti, hogy a készüléket bemutatták és elmagyarázták neki, hogy ismeri a gép üzemeltetésére és használatára vonatkozó utasításokat, valamint hogy a készülék teljesen volt neki kiadva.	Ügyfél aláírása:

Jegyzések a panszokról - jótálási javítások

A panasz elfogadásának datuma:	A panasz befejezésének dátuma:	A panasz száma:	Aláírás az átvet jótálási javításról (Jegyzések a jogosulatlan panszról)	Serviztechnikus pecsétje:

Jótállás feltételek

1. A szállító biztosítja a termék jótálását amely szerepel a garancialevelen a feltétellel, hogy a használat és tárolás összhangban lesz a feltételekkel és normákkal, valamint a használati utasításal. A garanciaidő az értékesítés időpontjától kezdődik. A jótállási idő a töltőkre 12 hónap.
2. A kiterjesztett garanciát 5 éves időszakra nyújtják a feltétellel, hogy a termék bevan írva a hoszab garancia termékek listájára, az utolsó használó a vevő, es nemlesz használva kereskedelmi célokra. A kiterjesztett jótállás rendszeres szervizellenőrzést igényel a szállító hivatalos szervizközpontjában.
3. A garancia időtartama meghosszabbodik a termék garanciális idejéével mikor a szervizközpontba volt javításba, és a jótállási lapon felvann jegyezve ez az idő. A jótállási igényt a fogyasztó igényelheti egy hivatalos szervizközpontban, a mellékelt "A" szervizközpont lista szerint. A "B" szervizközpontokba csak ojan termékeken végeznek javításokat amelyeket ott adtak ell. A szervizközpontok listáját rendszeresen frissítik a gyártók és az import oldalon: www.strendpro.sk.
4. A Szervizközpontnak a törvényi határidőn belül jótállási javítást kell biztosítania. A panaszkezelés törvényes határideje a panasz kézhezvételét követő napon kezdődik
5. Az ingyenes garanciális javítás nem alkalmazható a termék helytelen használatából eredő hibákra, az üzemeltetési utasítás okai elentében, a nem megfelelő kezelésének, a gép mechanikai károsodásra, az általános mechanikai károsodásra amely általános használatkor keletkezik, az üzemeltető helytelen használatára, természeti katasztrófáknál, a termékkel való illetéktelen beavatkozásnál , a nem megfelelő pótalkatrészek használatánál a nem megfelelő tüzelőanyag használatnál és a látszólagos gépi túlterhelés következtében fellépő hibáknál a felső teljesítmény határ folyamatos túllépése miatt. Az üzemeltető által kezelhető, és a használati utasításban felsorolt tisztítási, karbantartási, gondoskodás és a beállítási munkák nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
6. Az alkatrészek kopásának ojan alkatrészek kopása érthető minden forgó és mozgó alkatrész, vágó rész és burkolat, kapcsok és ékek, fogaskerekek és ékszíjak, lánkos fogaskerekek, súrlódás és tengelykapcsoló súrlódó felületek, gumiaibroncs futófelületek és rutinszerű karbantartási alkatrészek, mint például: hidraulikus és olajszűrők, gyújtógyertyák, olaj- és hűtőfolyadék-kazetták
7. A kiterjesztett garanciából kivannak hagyva olyan gépek és berendezések mentesített részeit, amelyeknél az adott gyártó rövidebb garanciát nyújt, mint maga a termék gyártója. Ez a kategória magában foglalja: akkumulátorok, izzók és hasonlók
8. A garancia alá tartozó igények igénybevételéhez való jog a termék tulajdonosa, feltéve hogy ezt legkésőbb a jótállási időszak utolsó napján teszi meg.
9. A követelések feldolgozása a Polgári Törvénykönyv és a Fogyasztóvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.
10. A meghosszabbított 5 éves garanciális feltételeknek megfelelő szervizellenőrzést csak rendszeres időközönként, a szállító hivatalos szervizközpontjában lehet elvégezni, és az egyes vizsgálatok közötti időszak nem haladhatja meg a 12 hónapot. Az első szervizvizsgálatot legkésőbb a termék értékesítésének napjától számított 12 hónapon belül kell elvégezni. A szervizvizsgálatokat a naptári év utolsó három és első két hónapjában szervizközpontok végzik. minden szervizvizsgálatot fel kell jegyezni a jótállási jegyen a szervizközpont ellenőrzésének, aláírásának és bélyegzőjének datumával. A szervizvizsgálat a gyártó által ajánlott géppellenőrzést, a patronok és szűrők cseréjét, a kopott és sérült alkatrészek cseréjét, amelyek a más alkatrészek károsodását, kopását és a gép beállítását érinthetik. A szolgáltatási ellenőrzést és a felhasznált anyagot egy érvényes kiszolgálóközponti árlista szerint kell kiszámlálni.

A panasz benyújtásakor a panaszolt köteles benyújtani egy tiszta és teljes terméket, a vásárlás igazolását, vagy egy kitöltött és megerősített garanciajegyet a panaszra. A kiterjesztett garancia esetén a szervizvizsgálatok és az egyes túrák adózási dokumentumait rögzítik. Ha a garanciális kártyán a meghosszabbított garanciális feltételek egyikének sem felel meg, a termék 2 év garanciát vállal.

A JÓTÁLLÁSON BELÜLI ÉS JÓTÁLLÁSON KÍVÜLI SZERVIZT A GYÁRTÓ FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE VÉGZI

A gyártó felhatalmazott képviselője: Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Faksas: (056) 652-2329 Tel.: 0915 392 687 El. paštas: servis@slovakia-trend.sk

Policijos pareigūnas neginčijamas**UTILIZAREA PENTRU CARE A FOST CONCEPUT**

Polizorul unghiular este o sculă pentru tăierea, curățarea și perierea metalului, betonului sau plăcilor fără a folosi apă.

Dispozitivul nu este destinat altor tipuri de aplicații (de exemplu, şlefuirea cu scule de şlefuit necorespunzătoare, şlefuirea cu soluție de răcire, şlefuirea sau tăierea materialelor periculoase, cum ar fi azbestul).

Dispozitivul este destinat utilizării în activități de bricolaj. Nu a fost conceput pentru uz comercial intensiv.

Scula trebuie folosită de adulți. Copiii cu vârstă sub 16 ani nu pot folosi scula decât sub supraveghere.

Producătorul nu este răspunzător pentru pagube cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau funcționarea incorectă a acestui dispozitiv.

SPECIFICAȚII TEHNICE (a se vedea 1 pav.)

Tensiune	230-240 V AC 50 Hz
Putere de intrare	2400W
Viteză de mers în gol	6600 aps/min
Diametru diskas	Ø230 mm
"Diametru" eksterjero arbore	M14
Nivel presiune acustică	
Nivel putere acustică	
Nivel de vibrații	

INFORMAȚII PRIVIND ZGOMOTUL/VIBRAȚIILE

Nivelul de vibrații prezentat în această fișă informativă a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat din EN 60745 și poate fi utilizat pentru a compara o sculă cu alta. Acesta poate fi utilizat pentru o evaluare preliminară a expunerii.

Nivelul declarat al emisiilor de vibrații reprezintă principalele aplicații ale sculei. Cu toate acestea, dacă scula este utilizată pentru diferite aplicații, cu accesorii sau cu accesorii diferite sau dacă este întreținută necorespunzător, emisia de vibrații poate fi diferit. Acest lucru poate crește semnificativ nivelul expunerii pe întreaga perioadă de lucru.

O estimare a nivelului de expunere la vibrații ar trebui să țină cont, de asemenea, de momentele în care scula este operată sau când funcționează, dar nu execută de fapt lucrarea. Acest lucru poate reduce semnificativ nivelul expunerii pe întreaga perioadă de lucru. Identificați măsuri de siguranță suplimentare pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: întreținerea sculei și a accesoriilor, menținerea caldă a mâinilor, organizarea modelelor de lucru.

EXPLICAREA SIMBOLURILOR

	Atenție!		Deconectați imediat fișa de la rețea, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, încurcat sau tăiat. Înainte de a lucra la dispozitiv, deconectați întotdeauna fișa de la rețea.
	Citiți manualul.		Purtați căști de protecție.
	Purtați ochelari de protecție		Purtați o mască de protecție
	Risc de tăieturi! Purtați mănuși rezistente la tăieturi		Nu utilizați pentru şlefuire laterală
	Nu utilizați scula pentru şlefuire umedă		Nu utilizați discuri defecte
	Metalo konstrukcijos		Purtați încălțăminte de protecție
	Aparatele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere.		Clasa de protecție II

DESCRIEREA APARATULUI (žr. 2 pav.)

2	1	Arbore	2	Flanșă interioară
	3	Chei	4	Dispozityvus de blocare arbore
	5	Pagalbinė įranga	6	Protectie disc
	7	Flanșă exterioară	8	Dešimtmetis nuo devynių iki devynių metų
	9	Buton de blocare		

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Avertismente generale de siguranță a sculei electrice

ISPĒJIMAS Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță.

Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "sculă electrică" din avertisment se referă la sculele electrice cu sursă de alimentare (cu cablu) sau la sculele electrice cu acumulator (fără cablu).

Siguranța zonei de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate pot duce la accidente.
- Nu utilizați scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, a gazelor sau a prafului inflamabil. Sculele electrice generează scânteie care ar putea aprinde praful sau fumul.
- Țineți copiii și trecătorii departe în timp ce lucrați cu o sculă electrică. Distragerile pot duce la pierderea controlului.

Siguranța electrică

- Fișele sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu utilizați nicio fișă de adaptare împreună cu scule electrice împământate. Fișele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, cupoarele și frigiderele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este împământat.
- Nu expuneți sculele electrice la ploii sau la condiții umede. Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.
- Nu abudu de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta sculele electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite și componente mobile. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- Când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.
- Dacă este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă, utilizați o sursă protejată de dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranța personală

- Rămâneți vigilenti, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți scule electrice. Nu utilizați scule electrice dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la vătămări grave.
- Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, casca sau antifoanele utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.
- Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția Off înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulator, ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau activarea sculelor electrice care au comutatorul în poziția On poate duce la accidente.
- Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de pornirea sculei electrice. O cheie atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- Nu vă întindeți excesiv. Păstrați-vă echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcăminte și mănușile departe de componente în mișcare. Hainele, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- Nu păstrați sculele electrice cu regim de mers în gol la îndemâna copiilor și nu permiteti persoanelor care nu cunosc scula electrică sau

aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

• Înțrețineți sculele electrice. Verificați lipsa de aliniere sau blocarea pieselor în mișcare, blocarea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice întreținute necorespunzător.

• Păstrați sculele de tăiere ascuțite și curate. Sculele de tăiere bine întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

• Folosiți scula electrică, accesorile și accesoriile, etc. În conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele pentru care a fost concepută poate duce la o situație periculoasă.

Utilizarea și manipularea sculei electrice fără fir

a) Încărcați un acumulator reîncărcabil folosind numai încărcătorul recomandat de producător. Încărcătoarele sunt deseori concepute pentru un anumit tip de unitate de acumulator reîncărcabil. Există pericolul de incendiu dacă se folosesc alte tipuri de baterii reîncărcabile.

b) Numai baterile reîncărcabile furnizate trebuie să fie utilizate cu scula electrică. Utilizarea altor baterii reîncărcabile poate duce la pericol de vătămare sau incendiului.

c) Când nu sunt folosite, depozitați baterile reîncărcabile departe de cărțile, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea cauza scurtcircuitare. Scurtcircuitarea contactelor unei unități de baterie reîncărcabilă poate provoca daune termice sau incendii.

d) Fluidele se pot surge din baterile reîncărcabile dacă sunt utilizate în mod necorespunzător. Dacă se întâmplă acest lucru, evitați contactul cu lichidul. Dacă apare contactul, spălați zona afectată cu apă. Solicitați ajutor medical suplimentar dacă vreunul din lichide ajunge în ochii dumneavoastră. Evacuarea lichidului din baterie poate provoca iritarea pielii sau arsuri.

Reparațiile

- Asigurați-vă că sculele electrice au fost întreținute de o persoană calificată, care a folosit numai piese de schimb identice. Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei electrice.

Instrucțiuni de siguranță pentru toate aplicațiile

Instrucțiuni comune de siguranță pentru șlefuire, sablare, prelucrare cu perii de sârmă și polizoare de tăiere:

• Această sculă electrică va fi folosită ca polizor, șlefuit, perie de sârmă și polizor de tăiere. Urmați toate instrucțiunile de siguranță, directive, ilustrații și fapte pe care le primiți cu dispozitivul. Dacă nu urmați aceste instrucțiuni, poate apărea soc electric, incendiu și / sau vătămări grave.

• Această sculă electrică nu este corespunzătoare pentru perii cupă. Utilizarea sculei electrice în moduri pentru care nu este destinată poate provoca pericole și vătămări.

• Această sculă electrică nu este corespunzătoare pentru discuri abrazive sub formă de cupă, puncte montate sau conuri de șlefuit. Utilizarea sculei electrice în moduri pentru care nu este destinată poate provoca pericole și vătămări.

• Această sculă electrică nu este potrivită pentru lustruire. Utilizarea sculei electrice în moduri pentru care nu este destinată poate provoca pericole și vătămări.

• Nu folosiți accesorii care nu sunt destinate în mod special și recomandate de către producător pentru această sculă electrică. Pur și simplu pentru că un accesoriu poate fi atașat la scula electrică nu garantează operarea în siguranță.

- Viteza admisă de rotație a accesoriilor trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca cea mai mare viteză de rotație indicată pe scula electrică. Accesoriile care rulează mai repede decât viteza admisă se pot rupe și zbura.
 - Diametrul exterior și grosimea accesoriului trebuie să corespundă dimensiunilor indicate pentru scula electrică. Accesoriile care sunt dimensionate greșit nu pot fi protejate sau controlate suficient.
 - Accesoriile cu fixare prin filetare trebuie să corespundă exact filetării arborelui de polizat. Pentru accesoriile care sunt montate printr-o flansă, diametrul găurii din accesoriu trebuie să se potrivească diametrului de fixare a flanșei.
- Accesoriile care nu pot fi atașate cu exactitate la scula electrică se rotesc înegal, vibrează foarte puternic și în cele din urmă poate duce la pierderea controlului.
- Nu folosiți niciodată accesoriile deteriorate. Verificați accesoriile, cum ar fi discurile de șlefuit pentru semen de așchieire sau fisuri, plăci de șlefuit pentru fisuri, uzură sau abraziune puternică și periile de sârmă pentru firele desprinse sau rupte înainte de a le folosi. Dacă scula electrică sau accesoriul cade, verificați dacă este deteriorat(ă) sau, utilizați un accesoriu nedeteriorat. Dacă ati verificat accesoriul și l-ați atașat, poziționați-vă pe dvs. și orice persoane din apropiere dincolo de nivelul accesoriului rotativ și lăsați dispozitivul să funcționeze timp de 1 min. la cea mai mare viteză de rotație. Sculele deteriorate, de obicei, se strică în această perioadă de testare.
 - Purtați echipamente individuale de protecție. În funcție de aplicație, utilizați scuturi complete pentru față, protecție pentru ochi sau ochelari de protecție. În măsura în care este adekvat, purtați măști de praf, protecție pentru urechi, mănuși sau șorțuri speciale care păstrează măruntirea și particulele de material mici. Ochii trebuie protejați de substanțele străine care pot fi provocate de zbor în timpul diferitelor aplicații. Măștile de praf sau de respirație trebuie să filtreze praful creat în timpul funcționării. Dacă sunteți expus la zgromot puternic timp îndelungat, este posibil să suferiți de pierdere a auzului.
 - Asigurați-vă că alte persoane sunt la o distanță sigură de zona dvs. de lucru. Oricine intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament individual de protecție. Burghiele rupte din piesa de prelucrat sau accesoriile sparte pot zbura și pot provoca răni chiar dincolo de zona de lucru directă.
 - Înțelegeți scula electrică numai de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați lucrări în care scula de tăiere poate intra în contact cu cablajul ascuns sau cu propriul cablu.
- Contactul cu un fir sub tensiune poate provoca, de asemenea, tensiune în părțile metalice ale dispozitivului și poate duce la un soc electric.
- Înțelegeți cablul departe de accesoriul rotativ. Dacă pierdeți controlul dispozitivului, cablul de alimentare poate fi separat sau prins, iar mâna sau brațul poate fi tras în accesoriul rotativ.
 - Nu lăsați niciodată scula electrică înainte ca accesoriul să se opreasă. Accesoriul rotativ poate intra în contact cu suprafața pe care este așezat, astfel încât poate pierde controlul sculei electrice.
 - Nu lăsați niciodată scula electrică să funcționeze în timp ce o transportați. Îmbrăcăminte dvs. poate intra în contact accidental cu accesoriul rotativ și să fie prinsă, iar accesoriul v-ar putea răni.
 - Curățați periodic fantele de ventilație ale sculei electrice. Aerul motorului trage praful în carcasa și, în cazul în care se colectează prea mult praf metallic, poate provoca pericole electrice.
 - Nu folosiți niciodată scula electrică în apropierea materialului inflamabil. Scânteile ar putea aprinde acest material.
 - Nu folosiți accesori care necesită lichid de răcire lichid. Utilizarea apei sau a unui alt lichid de răcire poate duce la șocuri electrice.

- Conectați aparatul numai la o priză cu un întreruptor de curent rezidual cu curent rezidual nominal nu mai mult de 30 mA.
- Țineți cablurile de alimentare și prelungitoare departe de disc. Dacă sunt deteriorate sau întrerupte, deconectați imediat fișa de la priză. Nu atingeți cablul înainte de a fi deconectat de la sursa de alimentare. Pericol de electrocutare!
- Înlocuirea fișei sau a liniei de conectare trebuie să fie întotdeauna executată de către producătorul sculei electrice sau de către serviciul său pentru clienți pentru evita orice pericol.
- Folosiți discuri de șlefuit numai în cazul în care viteza de rotație indicată este cel puțin la fel de mare decât cea specificată pe placuța de identificare a dispozitivului.
- Efectuați o inspecție vizuală a discului de șlefuit înainte de utilizare. Nu folosiți discuri de șlefuit deteriorate sau deformate. Înlocuiți discurile de șlefuit deteriorate sau uzate.
- Asigurați-vă că scânteile produse prin șlefuire nu prezintă un pericol, de ex. nu ajung la oameni sau nu aprinde substanțe inflamabile.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție, mănuși de protecție, o mască de protecție și căști de protecție atunci când șlefuiți, periați și tăiați.
- Nu țineți niciodată degetele între discul de șlefuit și protecția împotriva scânteilor sau în apropierea capotelor de protecție. Există riscul de strivire.
- Pieșele rotative ale dispozitivului nu pot fi acoperite din motive funcționale. Prin urmare, procedați cu precauție și țineți ferm piesa de prelucrat pentru a evita alunecarea, ceea ce ar putea face ca mâinile dvs. să intre în contact cu discul de șlefuit.
- Pieza de prelucrat se încalzește în timpul șlefuirii. Nu atingeți zona prelucrată, lăsați-o să se răcească. Există riscul de arsuri. Nu folosiți lichide de răcire sau altele asemenea.
- Dacă sunteți obosit sau ati consumat alcool sau medicamente, nu lucrați cu dispozitivul. Întotdeauna faceți o pauză la timp.
- Opriti aparatul și, înainte de a efectua orice reparații, scoateți bateria.

RISURI REZIDUALE

Chiar dacă funcționează și se manipulează corect această sculă electrică, vor rămâne unele riscuri reziduale. Datorită construcției sale, această sculă electrică poate prezenta următoarele pericole:

- a) Tăieturi
- b) Deteriorarea auzului dacă lucrați fără antifoane.
- c) Deteriorarea sănătății dumneavoastră cauzată de îndoarea mâinilor și brațelor în timpul funcționării aparatului pentru perioade mai îndelungate de timp sau dacă unitatea nu este ținută sau întreținută corespunzător.

 Reklamal În timpul funcționării, această sculă electrică generează un câmp electromagnetic care, în anumite condiții, poate afecta funcționalitatea implanturilor medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul vătămărilor grave sau letale, vă recomandăm ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului lor medical înainte de a folosi aparatul.

Recul

Reculul este reacția bruscă provocată de un dispozitiv de tăiere blocare, cum ar fi un disc de șlefuit, o placă de șlefuire, o perie de sârmă etc. Tăierea sau blocarea duce la oprirea bruscă a accesoriului rotativ. Acest lucru face ca o sculă electrică necontrolată să accelereze într-o direcție

Instructiuni suplimentare de siguranță

contrară direcției de rotație a accesoriului. Dacă, de exemplu, un disc de șlefuit se rupe în piesa de prelucrat sau se blochează, marginea discului de șlefuit care intră în piesa de prelucrat poate fi prinsă și, prin aceasta, poate rupe discul de șlefuire sau provoca un recul. După aceea, discul de șlefuit se deplasează spre sau departe de operator, în funcție de direcția de rotație a discului la locul blocat. Aici, discurile de șlefuit se pot sparge. Un recul este cauzat de utilizarea greșită sau incorectă a sculei electrice. Acesta poate fi evitat prin măsuri de precauție adecvate, cum ar fi cele descrise mai jos.

a) Tineți scula electrică foarte ferm și aduceți corpul și brațul într-o poziție în care puteți rezista forței de recul. Utilizați întotdeauna mânerul suplimentar dacă este disponibil pentru a vă oferi cel mai bun control asupra forței de recul sau a timpului de reacție în timpul accelerării. Operatorul poate stăpâni reculul și forța de reacție prin măsuri de precauție adecvate.

b) Nu aduceți niciodată mâinile în apropierea unui accesoriu rotativ. Accesoriul poate trece peste mâna dvs. în recul.

c) Păstrați corpul departe de zona în care se deplasează scula electrică în timpul unui recul. Reculul acționează scula electrică în contra-direcție la rotirea discului de șlefuit la locul blocat.

d) Lucreți cu precauție deosebită în zonele de colț sau în colțuri ascuțite etc. Preveniți ca accesoriile să nu ricoșeze din piesa de prelucrat și să se blocheze. Accesoriul rotativ are tendința să se blocheze atunci când se află în apropierea colțurilor, muchiilor ascuțite sau când se produce un recul. Aceasta duce la pierderea controlului sau a reculului.

e) Nu folosiți lame de ferăstrău cu lanț sau dintate. Astfel de accesoriu provoacă adesea un recul sau pierderea controlului asupra sculei electrice.

Instrucțiuni speciale de siguranță pentru șlefuire și tăiere

a) Folosiți numai polizoare care au fost omologate pentru scule electrice și capacul de protecție destinat acestor polizoare.

Polizoarele care nu sunt destinate sculei electrice nu pot fi suficient de protejate și sunt nesigure.

b) Discurile de șlefuit centrale deplasate trebuie montate în prealabil astfel încât suprafața lor de șlefuire să nu depășească nivelul marginii capacului de protecție. Un disc de șlefuit montat incorrect, careiese dincolo de nivelul marginii capacului de protecție, nu poate fi protejat corespunzător.

c) Capacul de protecție trebuie să fie bine fixat pe scula electrică și ajustat astfel încât să se atingă cel mai înalt nivel de siguranță, adică cea mai mică cantitate posibilă a polizorului este expusă operatorului. Capacul de protecție trebuie să protejeze operator de burghiele rupte și contactul accidental cu polizorul.

d) Polizoarele pot fi utilizate numai pentru accesoriile recomandate. De exemplu: Nu șlefuiți niciodată cu suprafața laterală a discului de tăiere. Discurile de tăiere sunt destinate tăierii materialelor folosind marginea discului. Împingerea laterală a acestor mașini de șlefuit le poate sparge.

e) Folosiți întotdeauna flanșe de prindere nedeteriorate de dimensiunea și forma corectă pentru discul de șlefuit pe care l-ați selectat. Flanșele adecvate sprijină discul de șlefuit și astfel reduc pericolul de rupere a discului de șlefuit. Flanșele pentru tăierea discurilor pot fi deosebite de flanșele pentru alte discuri de șlefuit

ASAMBLAREA / OPERAREA

ASAMBLAREA

AVERTISMENT Pentru a preveni pornirea accidentală care ar putea provoca vătămări corporale grave, deconectați întotdeauna fișa de la priză.

ASAMBLAREA MÂNERULUI LATERAL(A se vedea 3 pav.)

Mânerul lateral (2) poate fi înșurubat în orificiul din stânga, din dreapta

AVERTISMENTAS: Asigurați-vă că polizorul unghiular este oprit și deconectat de la priză. Alegeti protecția adecvată lucrării pe care o efectuați, șlefuire sau tăiere.

În funcție de operațiunea de tăiere sau de șlefuire, selectați capacul, corect de protecție. Dacă nu utilizați capacul corect pentru funcționare,

f) Nu folosiți discuri de șlefuit folosite pentru scule electrice mai mari. Discurile de șlefuit pentru sculele electrice mai mari nu sunt configurate pentru vitezele mai mari de rotație ale sculelor electrice mai mici și se pot rupe.

Alte instrucțiuni speciale de siguranță pentru tăiere și șlefuire

a) Evitați blocarea discului de tăiere sau apăsarea preatare. Nu efectuați tăieturi excesive. Supraîncărcarea discului de tăiere mărește uzura și tendința de a se înclina sau de a se bloca și, cu aceasta, de a vă răni sau de a strica polizorul.

b) Evitați zona din față și din spatele discului de tăiere rotativ. Când deplasați discul de tăiere singur în piesa de prelucrat, în cazul în care scula electrică produce un recul al discului rotativ, se poate roti direct spre dumneavoastră.

c) Dacă discul de tăiere se blochează sau intrerupeți lucrul, opriți aparatul și țineți-l până când discul se oprește complet. Nu încercați niciodată să trageți discul de tăiere din tăiere în timp ce acesta este încă în funcțiune, deoarece acesta poate să se răsuzească. Identificați și corectați cauza blocării.

d) Nu reporniți scula electrică atâtă timp cât se află în piesa de prelucrat. Permiteți discului de tăiere să atingă mai întâi viteză completă de rotație înainte de a relua cu grijă tăierea. În caz contrar, discul se poate bloca, se desprinde de piesa de prelucrat sau poate provoca recul.

e) Susțineți plăcuțele sau piesele de prelucrat pentru a reduce riscul de recul de pe un disc de tăiere blocat. Piezele mari se pot îndoia sub propria greutate. Piesa de prelucrat trebuie să fie susținută de ambele părți ale discului, lângă discul de tăiere, precum și la margine.

f) Aveți grijă deosebită la peretii existenți sau alte zone în care nu puteți vedea ce este acolo. Discul de tăiere poate provoca recul atunci când se execute tăieturi în linii de gaz sau apă, linii electrice sau alte obiecte ascunse.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru sablare Instrucțiuni speciale de siguranță pentru sablare:

• Nu utilizați foi de șmirghel prea mari; urmați informațiile producătorului pentru dimensiunile de șmirghel. Șmirghelul care se extinde dincolo de placă de șlefuit pot provoca vătămări și pot bloca, rupe șmirghelul sau provoacă recul.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru lucrul cu perii de sârmă

Instructiuni speciale de siguranță pentru lucrul cu perii de sârmă:

• Aveți grijă că perile de sârmă își pierd bucăți de sârmă în timpul utilizării normale. Nu supraîncărcați firele apăsând prea tare. Piezele de sârmă proiectate pot pătrunde foarte ușor în îmbrăcăminte subțire și / sau în piele.

• Dacă este recomandat un capac de protecție, nu lăsați perile de sârmă și capacul de protecție să se atingă reciproc. Diametrul perilor plăcii și a ceștilor se poate mări dacă se exercită o presiune prea mare și o forță centrifugală.

cutiei de viteze.

Selectați poziția care vă oferă cea mai confortabilă și sigură utilizare în timpul funcționării, țineți-o în mână pe mânerul din spate și cealaltă pe mânerul lateral (2).

MONTAREA SAU DEMONTAREA CAPACULUI DE PROTECȚIE (žr. 4 pav.)

RECOMANDARE DE LUCRU

Şlefuirea și prelucrarea suprafeței

Pentru a șlefui suprafața, ar trebui să folosiți un disc abraziv grosier cu un centru scufundat. Puteți utiliza discurile

pentru operațiune poate rezulta vătămare. Când folosiți un disc de şlefuit sau de tăiere, trebuie să fie montat dispozitivul de protecție pe sculă, astfel încât partea închisă a capacului să fie întotdeauna îndreptată către operator. Montați capacul de protecție cu proeminența pe banda de acoperire aliniată cu crestăturile de pe rulment. Apoi rotiți capacul în jurul valorii de 180 ° și închideți maneta fixă. Pentru a scoate capacul de protecție, urmați procedura de instalare în sens invers. Capacul de protecție poate fi rotit într-un unghi dorit, dar nu mai mult de 45° pe partea stângă sau pe partea dreaptă.

ASAMBLAREA DISCULUI ABRAZIV (a se vedea 5 pav.)

Vă rugăm să procedați după cum urmează la montarea roții / discului

1. Înainte de montare, scoateți fișa din priză! Asigurați-vă că dispozitivul de protecție este instalat corect.
2. Așezați flanșa internă pe arborele de antrenare. Asigurați-vă că acesta este în contact cu cele două zone plate.
3. Așezați discul / roțile abrazive (5) pe arborele de antrenare. Asigurați-vă că este corect instalat.
4. Acum, însurubați flanșa externă la arborele de antrenare. Asigurați-vă că este îndreptată în direcția corectă, în funcție de tipul de disc / roată folosit. În cazul discurilor abrazive, flanșa este introdusă cu partea ridicată spre disc. În cazul roților de tăiere, flanșa este introdusă cu fața plană către roții.
5. Apăsați și țineți apăsat butonul de blocare (1) pentru a bloca axul și apoi strângeți flanșa exterioară cu cheia.

PORNIREA ȘI OPRIREA (a se vedea fig 6)

Pentru a porni scula, procedați după cum urmează:

Acțiunea 1: Împingeți în față butonul de blocare (9)

Acțiunea 2: În același timp, apăsați declanșatorul (8) până când scula pornește

Dacă doriți să lucrați continuu, trebuie să mențineți apăsat declanșatorul.

Pentru a opri scula, procedați după cum urmează:

Eliberați comutatorul și mașina se va opri.

Porinai drabužiai

Scula este echipată cu un demaror pentru a evita pornirea neintenționată și pentru a reduce curentul de pornire și pentru a-l prelungi durata de viață.

abrazive cu diametrul de 125mm. Grosimea maximă a discurilor este de 6mm.

Metalo gaminių gamyba

Pentru a tăia tije, tuburi și piese metalice, trebuie să folosiți un disc de tăiere cu diametrul de 125mm. Grosimea maximă a discurilor în acest caz este de 3mm.

Tăierea materialului din piatră

La tăierea materialului din piatră ar trebui să folosiți discul de tăiere cu diametrul de 125mm.

Grosimea maximă a discurilor în acest caz este de 3mm.

Vă rugăm să folosiți discuri corespunzătoare pentru prelucrare. Nefolosirea capacului potrivit pentru prelucrare poate duce la vătămare.

AVERTISMENTAS! Operațiile de tăiere cu discuri de tăiere abrazive sunt permise numai atunci când utilizați un dispozitiv de protecție pentru tăiere.

Abordați întotdeauna lucrarea în același unghi în care ai dorit să tăiați. Mențineți acest unghi în timpul tăierii și nu exercitați nicio presiune laterală pe disc.

Discurile abrazive


Asigurați-vă că viteza la care este setată mașina este suficientă pentru accesorii alese.

Folosiți doar discuri abrazive cu un diametru de până la 125 mm!

Înainte de a monta discurile scoateți fișa de alimentare din priză!

Rețineți: Așteptați-vă la o "ploaie de scântei" atunci când discul intră în contact cu metalul.

În timp ce șlefuiim, mențineți întotdeauna unghiul corect între disc și suprafața de lucru. De 15-20 °. Această procedură ideală evită surâncărările

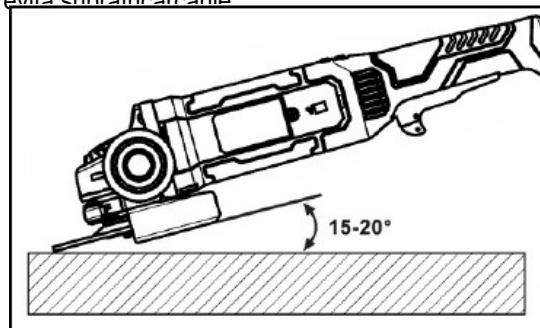

PORNIREA/OPRIREA (a se vedea 6 pav.)

AVERTISMENTAS: Jei norite sumažinti riziką, naudokite apsaugines priemones ir šonines apsaugines priemones.

Pornirea: apăsați butonul de blocare și apăsați declanșatorul principal al comutatorului.

Opriti: eliberați declanșatorul principal.

ÎNTREȚINEREA



Asigurați-vă că scula nu este sub tensiune la efectuarea lucrărilor de întreținere a motorului. Curătați regulat carcasa mașinii cu o cârpă moale, de preferință după fiecare utilizare. Păstrați fantele de ventilație fără praf și murdărie. Dacă murdăria nu se îndepărtează, utilizați o cârpă moale, umezită cu apă cu săpun. Nu utilizați niciodată solventi, cum ar fi benzină, alcool, amoniac etc. Acești solventi pot deteriora componentele din plastic.

Mașina nu necesită lubrificare suplimentară. Dacă apare o eroare, de ex. după uzura unei piese, vă rugăm să contactați serviciul distribuitorului local.

PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a preveni deteriorarea mașinii în timpul transportului, aceasta este livrată într-un ambalaj rezistent. Majoritatea materialelor de ambalare pot fi reciclate. Duceți aceste materiale în locațiile corespunzătoare de reciclare. Duceți sculele nedorite la distribuitorul local. Aici vor fi eliminate într-un mod sigur din punctul de vedere al mediului.

Li-ion baterija gali būti pakartotinai naudojama. Duceți-le într-un loc de depozitare pentru deșeuri chimice, astfel încât acestea să poată fi reciclate sau eliminate în mod ecologic.




Aparatele electrice eliminate sunt reciclabile și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere! Vă rugăm să ne sprijiniți în mod activ în conservarea resurselor și protejarea mediului prin returnarea acestui aparat la centrele de colectare (dacă sunt disponibile).

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declarăm pe propria răspundere că acest produs este în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate: EN60745-1:2009+A11:10,EN60745-2-3:2011/A12:2014, EN55014-1:2006/A2 : 2011,EN55014-2:1997/A2:2008, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013; atitinka 2006/42/ES, 2014/30/ES reglementus.

ZGOMOTUL / VIBRAȚIA Măsurat în conformitate cu EN60745, nivelul presiunii acustice a acestei scule este de <95,3 dB (A) și nivelul de putere acustică este <106,3 dB (A) (deviație standard: 3 dB) și vibrația este <11,85 m/s².

Išsamus aprašymas AG24-230H

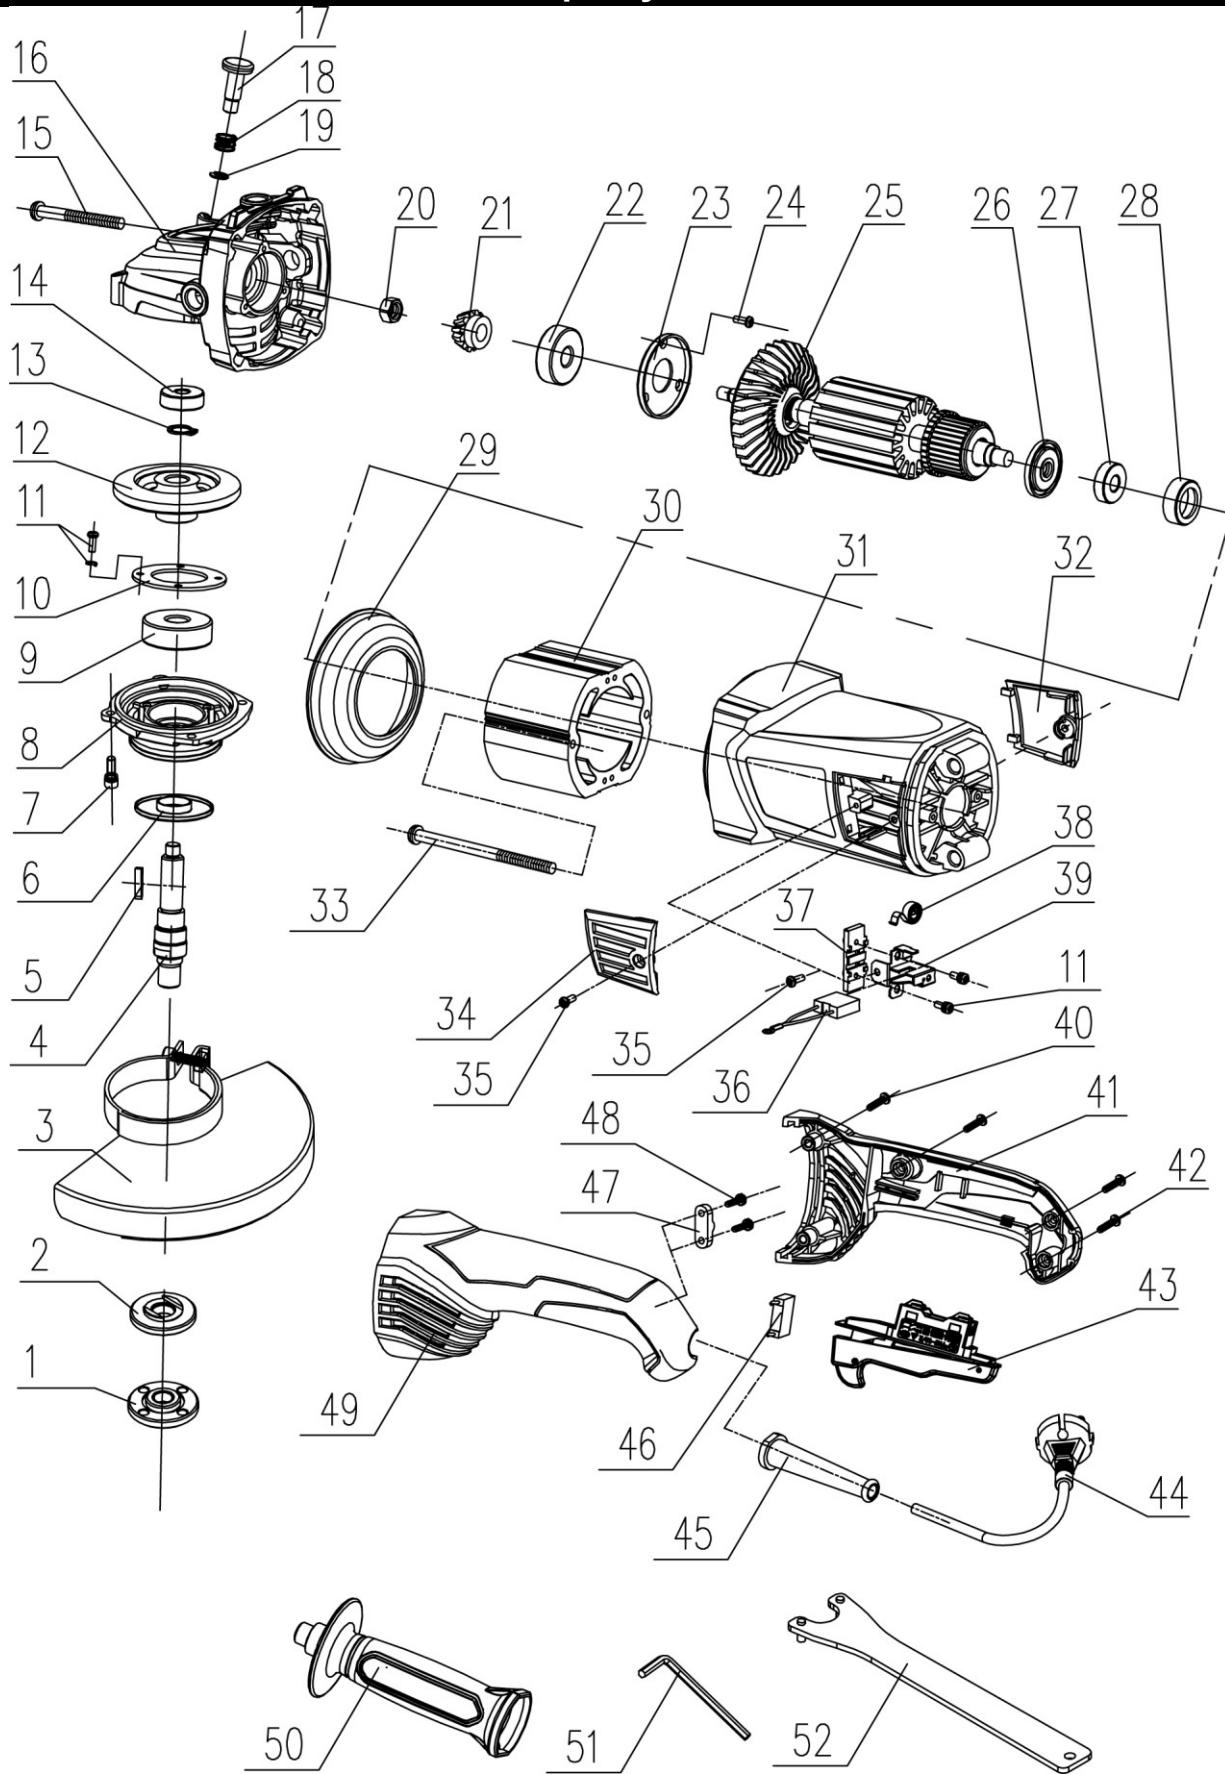

Pjesë su šypsena AG24-230H

Articol	Aprašymas	Kant.
1	Flanșă exterioară	1
2	Flanșă interioară	1
3	Protectie roată	1
4	Așies ișoré	1
5	Chei plată	1
6	Capac rezistent la praf	1
7	Şurub hexagonal/şaibă	4
8	Capac frontal	1
9	Nutarimas 6203	1
10	Placă de presiune pentru rulment	1
11	Şurub cu cap în cruce/şaibă	7
12	Angrenaj kumelaité	1
13	Inel de fixare	1
14	Nutarimas 608	1
15	Şurub cu cap în cruce/şaibă	4
16	Carcasă cutie de viteze	1
17	Ax de blocare arbore	1
18	Arc	1
19	Inel de fixare	1
20	Piuliță	1
21	Angrenaj mic	1
22	Nutarimas 6301	1
23	Placă de presiune pentru cutia de viteze	1
24	Şurub cu cap în cruce/şaibă	3
25	Rotorius	1
26	Distanțier din plastic	1

Articol	Aprašymas	Kant.
27	Nutarimas 629	1
28	Mantos valdžia	1
29	Distantier de ghidare	1
30	Statorius	1
31	Carcasă	1
32	Capac dreapta perie de carbon	1
33	Şurub autofiletant cu cap în cruce	2
34	Capac stânga perie de carbon	1
35	Şurub autofiletant cu cap în cruce	4
36	Perie de carbon	2
37	Suport perie de carbon	2
38	Elikoidinis lankas	2
39	Suport pere de carbon	1
40	Şurub autofiletant cu cap în cruce	2
41	Carcasă dreapta mâner	1
42	Şurub autofiletant cu cap în cruce	3
43	Intrerupător	1
44	Cablu	1
45	Manta de protecție cablu	1
46	Kondensatorius	1
47	Ancorare kablu	1
48	Şurub cu cap în cruce	2
49	Carcasă stânga mâner	1
50	Pagalbinė įranga	1
51	Chei hexagonală	1
52	Chei de buloane	1



Lista de garanție / Garantija

Numărul de fabrica ie:	Duomenys vânzării:	Semnătura i timpila vânzătorului:

Numele clientului (denumirea firmei):	Adresas klientui (sediul firmei):

Clientul prin semnătura sa confirmă, că instal ia i-a fost prezentată și explicată, că a fost încunoscut at cu modul de folosire, punerea în funcțiune a mașinii și utilizare, i că instalația i-a fost eliberată (predată) completă.	Semnătura clientului:

Note despre reparații – reparații de garanție

Data primirii reclamației:	Data de sfârșit al reclamării:	Numărul de evidență a reclamării:	Semnătura de reparație garantată (nota despre reparația nexecutată)	Stampila tehnicienului serviciului:

Condițiile de garanție

1. Furnizorul oferă pentru acest produs perioada de garanție menționată în această listă de garanție cu respectarea condițiilor modului de utilizare și depozitare a produsului, corespunzător cu condițiile și normele în vigoare, în sensul indicațiilor de utilizare. Perioada de garanție începe la data vânzării produsului. Garanția pentru baterii este de 12 luni.
2. Perioada de garanție prelungită de 5 ani se acordă clienților pentru produsul trecut în tabelul produselor cu garanția prezentată. Ultimul client este consumatorul, în condițiile că produsul nu va fi folosit ca obiect de comerț. Perioada prelungită este condiționată de control reglementar la centre de servicii autorizate ale furnizorului.
3. Perioada de garanție se prelungește cu timpul cât a fost produsul în reparații de garanție. Această condiție este consemnată și în tabelul de reparații garantate. Beneficiarul poate revendica dreptul la asigurarea reparației la unul din centre de servis autorizat conform tabelului anexă „A” – centre de serviciu. Centre de serviciu „B” execută reparații de garanție numai la produsele, care au fost vândute la centrele lor de desfacere. Tabelul centrelor de serviciu este actualizat regulat la vânzători, cât și pe siteul de import: www.strendpro.sk.
4. Centrul de servicii este obligat să asigure reparația în termen stabilit de lege. Termenul stabilit de lege pentru rezolvarea reclamației începe cu ziua următoare după data de primire a reclamației de centrul de servicii.
5. Reparația garantată fără plată poate nu fi revendicată când este vorba despre defecțiuni care au fost produse de folosirea produsului contrar prevederilor din indicațiile de utilizare, manipulare necorespunzătoare, defectarea mecanică curentă, uzarea produsă de funcționarea mașinii, din vina deservirii, dezastru nestăvilit, intervenție neîndreptățită în produs, defecțiuni pricinuite de folosirea pieselor necorespunzătoare, carburanților necorespuzători și supraîncărcarea mașinii ca urmare a depășirii continue a limitei superioare de randament. Lucrările de curățire, întreținere curentă, repararea sau reglarea instalației, care poate executa de deservirea și sunt cuprinse în indicații de utilizare, nu fac parte din prevederile garanției.
6. Drept uzura curentă a pieselor se consideră uzura principală: a tuturor pieselor rotative și în mișcare, părților de tăiere și capacelor, șuruburile tăietoare și pironului, curelelor de transmisie, transmisie în lanț, suprafaței de frecare a frânelor și ambreaj, dezenul anvelopelor și piesele de întreținere curentă cum sunt: filtre de aer, hidraulice și de ulei, lumânări de aprindere, rezervoare de ulei și de răcire.
7. Din garanția prelungită sunt scoase părțile mașinilor și instalației pentru care producătorul concret al acestor piese acordă garanția mai scurtă decât furnizorul pentru fiecare product în care sunt montate. Din această categorie fac parte: acumulatoarele, becurile și etc.
8. Dreptul de aplicare a revendicării rezultat din garanție are proprietarul produsului, dacă face acest lucru cel târziu în ultima zi a perioadei de garanție.
9. La rezolvarea reclamațiilor se procedează conform prevederilor corespunzătoare ale Codului comercial și Legii de protecție a consumatorului.
10. Controlul de servicii, care constituie condiția garanției prelungite de 5 ani poate fi efectuat numai în centrul de servicii autorizat al furnizorului, în intervale regulate; perioada între două controale nu poate depăși 12 luni. Primul control de servicii trebuie făcut cel târziu 12 luni de la data vânzării produsului. Controlul serviciilor efectuează centrele de servicii în perioada ultimelor trei luni și primelor două luni anului calendaristic. Fiecare control de servicii trebuie înregistrat în această listă de garanție cu introducerea datei controlului, semnătura și stampila serviciului de control. Prin controlul serviciilor se înțelege controlul mașinii, înlocuirea materialului de umplutură și filtrelor conform recomandării producătorului, înlocuirea pieselor uzate și defecte, cât și reglarea proprie a mașinii. Randamentul controlului de servicii și materialul folosit se stabileste conform tarifului valabil al centrului de servicii.

La aplicarea reclamației reclamantul este obligat să preinte pe lângă reclamație produsul complet și curat, documentul de cumpărare sau lista de garanție completată și confirmată. În cayul garanției prelungite înregistrări ale controlului de servicii și documentele de impozit pentru fiecare control. În cayul neîndeplinirii a unei condiții garanției prelungite cuprinse în această listă de garanție, se acorda pentru produs perioada de garanție de 2 ani.

SERVICE ÎN GARANȚIE ȘI POSTGARANȚIE ESTE EFECTUAT DE CĂTRE REPREZENTANTUL AUTORIZAT AL PRODUCĂTORULUI

Reprezentantul împuñat al producătorului: Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance Faksas: **(056) 652-2329** Tel: **0915 392**

687 El. paštas: **servis@slovakia-trend.sk**

GB

English

Kampinis šlifuoklis

TIKSLINIS NAUDOJIMAS

Kampinis šlifuoklis yra įrankis metalui, betonui ar plytelėms pjauti, šveisti ir valyti nenaudojant vandens.

Prietaisas neskirtas jokiam kitokiam naudojimui (pvz., šlifavimui netinkamais šlifavimo įrankiais, šlifavimui aušinimo skysčio tirpalu, pavojingų medžiagų, pvz., asbesto, šlifavimui ar pjovimui).

Prietaisas skirtas naudoti savamoksliams. Jis neskirtas intensyviam komerciniam naudojimui.

Šia priemone turi naudotis suaugusieji. Jaunesniems nei 16 metų vaikams naudotis įrankiu galima tik prižiūrint.

Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo šio prietaiso naudojimo ar neteisingo veikimo.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (žr. 1 pav.)

Įtampa	230-240 V AC 50 Hz
Įvesties galia	2400W
Greitis be apkrovos	6600 aps/min
Ratų skersmuo	Ø230 mm
Išėjimo veleno skersmuo	M14
Garso slėgio lygis	
Saugos galios lygis	
Vibracijos lygis	

INFORMACIJA APIE TRIUKŠMĄ / VIBRACIJĄ

Šiame informaciname lape nurodytas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal standartizuotą bandymą, pateiktą standarte EN 60745, ir gali būti naudojamas lyginant vieną įrankį su kitu. Jis gali būti naudojamas preliminariam poveikio įvertinimui.

Deklaruojamas vibracijos skleidimo lygis atspindi pagrindines įrankio naudojimo sritis. Tačiau jei įrankis naudojamas skirtingais tikslais, su skirtiniais priedais ar įterpimo įrankiais arba yra blogai prižiūrimas, vibracijos emisija gali skirtis. Dėl to gali gerokai padidėti poveikio lygis per visą darbo laikotarpį.

Apskaičiuojant vibracijos poveikio lygį taip pat reikėtų atsižvelgti į laiką, kai įrankis yra išjungtas arba kai jis veikia, bet iš tikrujų neatlieka darbo. Tai gali gerokai sumažinti poveikio lygi per visą darbo laikotarpį. Nustatykite papildomas saugos priemones, skirtas apsaugoti operatorių nuo vibracijos poveikio, pavyzdžiu: prižiūrėti įrankį ir priedus, saugoti rankas šiltai, organizuoti darbo režimą.

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

	Dėmesio!		Nedelsdami ištraukite tinklo kištuką, jei tinklo kabelis pažeistas, įsipainiojės ar nutrūkės. Prieš pradēdami dirbtį su prietaisu, visada ištraukite tinklo kištuką.
	Perskaitykite vadovą.		Dėvėkite ausų apsaugą.
	Dėvėkite akių apsaugos priemones		Dėvėkite kvėpavimo takų apsaugą
	Pjūvių rizika! Dėvėkite pjūviams atsparias pirštines		Nenaudokite šoniniam šlifavimui
	Nenaudokite drėgnam šlifavimui		Nenaudokite sugedusių diskų
	Tinka metalui		Dėvėkite apsauginius batus
	Elektros prietaisų negalima i š m e s t i kartu su buitinėmis atliekomis.		II apsaugos klasė

PRODUKTO ELEMENTAI (žr. 2 pav.)

2	1	Suklys	2	Vidinis flanšas
	3	Veržliaaraktis	4	Suklio užraktas
	5	Pagalbinė rankena	6	Ratų apsauga
	7	Išorinis flanšas	8	Jungiklio paleidiklis
	9	Užrakinimo rankenėlė		

BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Bendrieji elektrinių įrankių saugos įspėjimai

⚠️ WARNING Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visas instrukcijas. Nesilaikydami įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) sunkiai susizeisti.
Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jais pasinaudoti ateityje.

Ispėjimuose vartojama savoka "elektrinis įrankis" reiškia iš tinklo (laidinio) arba akumulatoriaus (akumulatorinio) maitinamą elektrinį įrankį.

- Neveikiančius elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite su elektriniu įrankiu ar šiomis instrukcijomis nesusipažinusieiams

Darbo vietas sauga

- Palaikykite švarią ir gerai apšviestą darbo vietą. Netvarkingos ar tamsios vietas skatina nelaiminges atsitikimus.
- Nedirbkite su elektriniais įrankiais sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, esant degių skysčių, duju ar dulkių. Elektriniai įrankiai kelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba dūmai.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu laikykite vaikus ir pašalinius asmenis atokiau. Dėl išsiblaškymo galite prarasti kontrolę.

Elektros sauga

- Elektrinių įrankių kištukai turi atitikti kištukinį lizdą. Niekada jokiui būdu nekeiskite kištuko. Nenaudokite jokių adapterių kištukų su įžemintais (įžemintais) elektriniais įrankiais. Nemodifikuoti kištukai ir atitinkantys lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.
- Venkite kūno sąlyčio su įžemintais arba įžemintais paviršiais, pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas yra įžemintas arba įžemintas, padidėja elektros smūgio pavojus.
- Nelaikykite elektrinių įrankių po lietaus ar drėgnoje aplinkoje. Laikelektrinį įrankį patekės vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
- Nepiktnaudžiaukite laidų. Niekada nenaudokite laido elektros įrankiui nešti, traukti ar atjungti. Saugokite laidą nuo karščio, alyvos, aštrų briaunų ir judančių dalių. Pažeisti ar susipynę laidai padidina elektros smūgio pavojus.
- Jei elektrinį įrankį naudojate lauke, naudokite prailgintuvą, tinkamą naudoti lauke. Naudojant lauke tinkamą naudoti laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- Jei neišvengiamai dirbtu su elektriniu įrankiu drėgnoje vietoje, naudokite nuo liekamosios srovės įtaiso (RCD) apsaugotą maitinimo šaltinį. Naudojant RCD sumažėja elektros smūgio pavojus.

Asmeninis saugumas

- Būkite budrūs, stebékite, ką darote, ir dirbdami su elektriniu įrankiu vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Akimirka neatidumo dirbant su elektriniais įrankiais gali sukelti rimtų sužalojimų.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dévēkite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui, dulkių kaukė, neslystanti apsauginė avalynė, kietą kepurę arba klausos apsauga, naudojama tinkamomis sąlygomis, sumažins asmeninių sužalojimų skaičių.
- Užkirkite kelią netyciniam paleidimui. Įsitikinkite, kad jungiklis yra prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumulatoriaus, imdami įrankį į rankas arba nešdami jį. Nešant elektrinius įrankius su pirštu ant jungiklio arba įjungiant elektros energiją į elektrinius įrankius, kurių jungiklis yra įjungtas, kviečiama į nelaiminges atsitikimus.
- Prieš sukdami nuimkite reguliavimo raktą arba veržliaraktį įjungtas elektrinis įrankis. Prie besisukančios elektrinio įrankio dalies paliktas veržliaraktis arba raktas gali sužaloti žmogų.
- Nepersistenkite. Visada laikykite tinkamas padėties ir pusiausvyros. Tai padės geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- Tinkamai apsirenkite. Nedévēkite laisvų drabužių ir nedévēkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo judančių dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įsipainioti į judančias dalis.

naudoti elektrinį įrankį. Neapmokytu naudotojų rankose elektriniai įrankiai yra pavojingi.

- prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar judančios dalys nėra neteisingai suderintos ar surištos, ar nesulūžusios ir ar nėra kitų salygų, galinčių turėti įtakos elektrinio įrankio veikimui. Jei jis sugedės, prieš naudodami elektrinį įrankį sutaisykite. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių.
- Laikykite pjovimo įrankius aštrios ir švarius. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštromis pjovimo briaunomis rečiau užsilenkia ir yra lengviau valdomi.
- Elektrinį įrankį, priedus, antgalius ir kt. naudokite pagal šias instrukcijas, atsižvelgdami į darbo salygas ir atliekamus darbus. Naudojant elektrinį įrankį ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojinga situacija.

Akumuliatorinio elektrinio įrankio naudojimas ir tvarkymas

- a) Įkraukite įkraunamąjį akumuliatorių naudodami tik gamintojo rekomenduojamą įkroviklį. Įkrovikliai dažnai būna skirti tam tikro tipo įkraunamiesiems akumulatoriams. Naudojant kitų tipų įkraunamus akumuliatorių blokus kyla gaisro pavojus.
- b) Su elektriniu įrankiu galima naudoti tik tiekiamus įkraunamus akumulatorius. Naudojant kitus įkraunamus akumulatorius, gali kilti pavojus susižeisti arba užsidegti.
- c) Kai nenaudojate įkraunamą akumuliatorių, laikykite juos atokiau nuo segtukų, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų smulklių metalinių daiktų, dėl kurių gali užsikirsti kontaktai. Dėl trumpojo įkraunamo akumulatoriaus kontaktų sujungimo gali būti pažeisti šilumos arba kilti gaisras.
- d) Iš įkraunamų akumuliatorių gali ištekėti skysčių, jei jie naudojami netinkamai. Tokiu atveju venkite salyčio su skysčiu. Jei kontaktas įvyko, pažeistą vietą nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės papildomos medicininės pagalbos. Ištekėjęs akumulatoriaus skystis gali sukelti odos sudirginimą arba nudeginimus.

Paslauga

- Elektrinio įrankio techninę priežiūrą paveskite atliliki kvalifikuotam remontininkui, kuris naudos tik identiškas atsargines dalis. Taip bus užtikrinta elektrinio įrankio sauga.

Saugos instrukcijos visoms naudojimo srityms

Bendrieji šlifavimo, šlifavimo, darbo su vieliniais šepečiais ir pjovimo šlifuokliais saugos nurodymai:

- Šį elektrinį įrankį galima naudoti kaip šlifuoklį, šlifuoklį, vielinį šepečį, ir pjovimo šlifuoklį. Laikykites visų saugos instrukcijų, nurodymų, iliustracijų ir faktų, kuriuos gausite kartu su prietaisu. Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali įvykti elektros smūgis, kilti gaisras ir (arba) sunkiai susižaloti gali atsirasti.
- Šis elektrinis įrankis netinka puodelių šepetėliams. Naudojant elektrinį įrankį ne pagal paskirtį, gali kilti pavojus ir susižaloti.
- Šis elektrinis įrankis netinka tauriniams ratukams, pritvirtintiems tašeliams ar šlifavimo kūgiams. Naudojant elektrinį įrankį ne pagal paskirtį, gali kilti pavojus ir sužalojimai.
- Šis elektrinis įrankis netinka poliravimui. Naudojant elektrinį įrankį ne pagal paskirtį, gali kilti pavojus ir sužalojimai.
- Nenaudokite jokių priedų, kurie nėra specialiai šiam elektriniui įrankiui skirti ir gamintojo rekomenduojami. Vien tai, kad priedą galima prijungti prie elektrinio įrankio, dar negarantuojama, kad jis bus saugus.

operacija.

• Prikabinimo įrankių leistinas sukimosi greitis turi būti ne mažesnis už didžiausią ant elektrinio įrankio nurodytą sukimosi greitį. Priedai, kurie sukasi greičiau nei leistinas greitis, gali sulūžti ir išsiskleisti.

• Pritvirtinimo įrankio išorinis skersmuo ir storis turi atitiktis nurodytus jūsų elektrinio įrankio matmenis. Neteisingų matmenų tvirtinimo įrankių negalima pakankamai ekranuoti ar valdyti.

• Pritvirtinimo įrankiai su sriegiu turi tiksliai atitiktis šlifavimo veleno sriegi. Jei tvirtinimo įrankiai tvirtinami per flanšą, tvirtinimo įrankio skylės skersmuo turi atitiktis flanšo tvirtinimo skersmenį.

Pritvirtinimo įrankiai, kurių negalima tiksliai pritvirtinti prie elektrinio įrankio, sukasi netolygiai, labai smarkiai vibrusoja ir galiausiai gali prarasti valdymą.

• **Niekada nenaudokite pažeistų tvirtinimo įrankių. Prieš pradėdami naudoti tvirtinimo įrankius, pavyzdžiu, šlifavimo diskus, patirkinkite, ar néra įskilimų ar įtrūkimų, šlifavimo plokštės, ar jos néra įtrūkusios, nusidėvėjusios ar stipriai trinasi, o vielinis šepečius - ar néra atsilaisvinusių ar nutrūkusių vielų. Jei elektrinis įrankis arba tvirtinimo įrankis nukrenta, patirkinkite, ar jis nepažeistas, arba, naudokite nepažeistą tvirtinimo įrankį. Jei patirkinate tvirtinimo įrankį ir ji pritvirtinote, laikykite save ir visus netoli ese esančius asmenis toliau nuo besisukančio tvirtinimo įrankio lygio ir leiskite prietaisui veikti 1 min. didžiausiu sukimosi greičiu. Pažeisti įrankiai paprastai lūžta per šį bandomąjį laikotarpį.**

• **Dėvėkite asmeninę saugos įrangą. Priklausomai nuo naudojimo būdo, naudokite visą veidą dengiančius skydus, akių apsaugą arba apsauginius akinius. Jei reikia, dėvėkite dulkių kaukes, ausų apsaugos priemones, pirštines arba specialias priuostes, kurios apsaugo nuo smulkų šlifavimo ir medžiagų dalelių. Akys turėtų būti apsaugotos nuo pašalinų medžiagų, kurios gali skraidyti atliekant įvairius darbus. Dulkių arba kvėpavimo kaukės turėtų filtruoti darbo metu susidarancias dulkes. Jei ilgą laiką veikiami stiprus triukšmo, galite patirti klausos sutrikimų.**

• **Užtikrinkite, kad kiti žmonės būtų saugiu atstumu nuo jūsų darbo vietas. Visi, kurie patenka į darbo zoną, turi dėvėti asmenines apsaugos priemones. Nuo apdirbamos detalių atskilusios gabalėlių dalys arba sulūžę tvirtinimo įrankiai gali išskristi ir sužaloti net už tiesioginės darbo zonos ribų.**

• **Atlikdami darbus, kai pjovimo įrankis gali liestis su paslėptais laidais arba savo laidu, elektrinį įrankį laikykite tik už izoliuotų suėmimo paviršių.**

Prisilietus prie laidų, esančių po įtampa, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali susidaryti krūvis ir ištiki elektros smūgis.

• **Laikykite laidą atokiau nuo besisukančio tvirtinimo įrankio. Jei prarasite prietaiso kontrolę, maitinimo laidas gali atsiskirti arba ištrigti, o jūsų ranka arba ranka gali būti įtempta į besisukantį tvirtinimo įrankį.**

• **Niekada nenuleiskite elektrinio įrankio, kol prie jo prijungtas įrankis visiškai nesustojo. Besisukantis tvirtinimo įrankis gali liestis su paviršiumi, ant kurio jis uždėtas, todėl galite prarasti elektrinio įrankio kontrolę.**

• **Niekada neleiskite, kad elektrinis įrankis veiktu, kai jį nešiojate. Jūsų drabužiai gali netycia prisileisti prie besisukančio tvirtinimo įrankio ir įsipainioti, o tvirtinimo įrankis gali išsirežti į jūsų kūną.**

• **Reguliariai valykite elektrinio įrankio ventiliacijos angas. Variklio oras traukia dulkes į korpusą ir, jei susikauptu per daug metalinių dulkių, gali kilti elektros pavojus.**

• **Niekada nenaudokite elektrinio įrankio šalia degių medžiagų. Kibirkštys gali šią medžią uždegti.**

• **Nenaudokite tvirtinimo įrankių, kuriems reikia skysto aušinimo skysčio. Naudojant vandenį ar kitą skystą aušinimo skysčių, galima patirti elektros smūgių.**

Papildomi saugos nurodymai

• Prietaisą prijunkite tik prie elektros lizdo, turinčio ne didesnės kaip 30 mA nominaliosios liekamosios srovės jungiklį.

• Laikykite maitinimo laidus ir ilgintuvus atokiau nuo disko. Jei jie pažeisti arba perpjauti, nedelsdamai ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Nelieskite laidą, kol jis neatjungtas nuo maitinimo šaltinio. Kyla elektros smūgio pavojus!

• Kad būtų išvengta bet kokio pavojaus, kištuką arba jungiamą liniją visada turi pakeisti elektrinio įrankio gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba.

• Naudokite tik tuos šlifavimo diskus, kurių nurodytas sukimosi greitis yra bent jau tokis pat didelis, koks nurodytas prietaiso vardinėje plokštéléje.

• Prieš naudodami šlifavimo diską vizualiai patirkinkite. Nenaudokite pažeistą ar deformuotą šlifavimo diską. Pažeistus arba susidévėjusius šlifavimo diskus pakeiskite naujais.

• Išitikinkite, kad šlifavimo metu kylančios kibirkštys nekelia pavojaus, pvz., nepasieka žmonių arba neuždega degių medžiagų.

• Visada dėvėkite apsauginius akinius, apsaugines pirštines, kvėpavimo takų ir ausų apsaugos priemones, kai šlifuojate, valote ir pjaustote.

• Niekada nelaiakykite pirštų tarp šlifavimo disko ir apsaugos nuo kibirkščių arba arti apsauginių gaubtų. Kyla sutraiškymo pavojus.

• Dėl funkcinijų priežasčių negalima dengti besisukančių prietaiso dalių. Todėl elkités atsargiai ir tvirtai laikykite ruošinį, kad išvengtumėte paslydimo, dėl kurio jūsų rankos gali prisiliesti prie šlifavimo disko.

• Šlifuojant ruošinys įkaista. Nelieskite apdirbamos vietos, leiskite jai atvėsti. Kyla pavoju nudedgti. Nenaudokite aušinimo skysčių ar pan.

• Jei esate pavargę, vartoje alkoholio ar tablečių, nedirbkite su prietaisu. Visada laiku padarykite pertrauką.

• Išjunkite prietaisą ir, prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, išmkite akumulatorių.

REZIDUALIOSIOS RIZIKOS

Net ir tinkamai eksplloatuojant ir tvarkant šį elektrinį įrankį, išlieka tam tikra likutinė rizika. Dėl savo konstrukcijos ir surinkimo šis elektrinis įrankis gali kelti toliau nurodytus pavojus:

a) Pjūviai

b) Ausų pažeidimai, jei dirbama be ausų apsaugos.

c) Sveikatos pažeidimai, kuriuos sukelia rankų ir plaštakų svyravimas, kai prietaisus dirbama ilgesnį laiką arba jei prietaisas laikomas ar prižiūrimas netinkamai.

d) Sveikatos sužalojimai, atsirandantys dėl svyruojančios rankos ir plaštakos, jei prietaisas naudojamas ilgesnį laiką

arba naudojamas ir prižiūrimas netinkamai.

Ispėjimas! Veikimo metu šis elektrinis įrankis sukuria elektromagnetinį lauką, kuris tam tikromis aplinkybėmis gali sutrikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicinininių implantų veikimą. Siekiant sumažinti sunkių ar mirtinų sužalojimų riziką, rekomenduojame asmenims, turintiems medicinininių implantų, prieš pradedant naudoti šį prietaisą pasikonsultuoti su gydytoju ir medicininiu implantu gamintoju.

Kickback

Atbulinis smūgis - tai staigi pjovimo ar užblokuoto šlifavimo įtaiso, pavyzdžiu, šlifavimo disko, šlifavimo plokštélės, vielinio šepečio ir pan., reakcija. Dėl pjovimo ar blokovimo staiga sustoja besisukantis antgalis. Tai

priverčia nevaldomą elektrinį įrankį greitėti kryptimi, priešinga tvirtinimo įrankio sukimosi krypciai. Jei, pavyzdžiui, šlifavimo diskas įsirėžia į ruošinį arba jį blokuoja, į ruošinį įsirėžęs šlifavimo disko kraštas gali ištrigli ir dėl to nulūžti šlifavimo diskas arba sukelti atgalinį smūgį. Tuomet šlifavimo diskas juda link operatoriaus arba nuo jo, priklausomai nuo disko sukimosi krypties užblokuotoje vietoje. Čia šlifavimo diskai taip pat gali lūžti. Grįžtamasis smūgis atsiranda dėl neteisingo arba netinkamo elektrinio įrankio veikimo. Jo galima išvengti taikant tinkamas atsargumo priemones, pavyzdžiui, aprašytas toliau.

a) **Laikykite elektrinį įrankį labai** tvirtai, o kūną ir ranką pastatykite į tokią padėtį, kad galėtumėte atsispirti atgalinio smūgio jėgai. Visada naudokite papildomą rankeną, jei tokia yra, kad galėtumėte geriausiai kontroliuoti atatranksos jėgą arba reakcijos laiką greitėjimo metu. Operatorius gali suvaldyti atatranksos ir reakcijos jėgą taikydamas tinkamas atsargumo priemones.

b) **Niekada nekiškite rankų** prie besisukančio tvirtinimo įrankio. Atsitrenkimimo metu tvirtinimo įrankis gali pervažiuoti per ranką.

c) **Laikykite savo kūną atokiau nuo srities, kurioje elektrinis įrankis** judėtu atgalinio smūgio metu. Atbulinis smūgis varo elektrinį įrankį priešinga kryptimi nei šlifavimo disko sukimasis užblokuotoje vietoje.

d) **Ypač** **atsargiai** dirbkite kampinėse zonose arba ten, kur yra aštriu kampu ir pan. Neleiskite tvirtinimo įrankiams atsitraukti nuo ruošinio ir užstrigti. Besisukantis tvirtinimo įrankis linkęs užstrigti, kai yra arti kampų, aštriu briaunų arba kai nuo jų atsitraukia. Dėl to prarandama kontrolė arba atsiranda atatranka.

e) **Nenaudokite grandinių ar dantytų pjūklų.** Tokie tvirtinimo įrankiai dažnai sukelia atatranksos smūgį arba elektrinio įrankio valdymo paradimą.

Specialūs šlifavimo ir pjaustymo saugos nurodymai

a) **Naudokite tik jūsų elektriniam įrankiui** patvirtintus šlifuoklius ir šiems šlifuokliams skirtą apsauginį gaubtą. Elektriniam įrankiui neskirti šlifuokliai gali būti nepakankamai apsaugoti ir yra nesaugūs.

b) **Šlifavimo diskai** su įspausto centru turi būti iš anksto sumontuoti taip, kad jų šlifavimo paviršius neišsikištų virš apsauginio dangčio krašto lygio. Netinkamai sumontuoto šlifavimo disko, išsikišusio už apsauginio dangčio krašto lygio, negalima tinkamai apsaugoti.

c) **Apsauginis gaubtas** turi būti patikimai prityvintas prie elektrinio įrankio ir sureguliuotas taip, kad būtų pasiekta didžiausias saugos lygis, t. y. kad šlifuoklis kuo mažiau atsidurtų operatoriaus akiratyje. Apsauginis gaubtas turi apsaugoti operatorių nuo lūžtančių antgalių ir atsitiktinio kontaktu su šlifuokliu.

d) **Šlifuoklius galima naudoti tik su** rekomenduojamomis priedų parinktimis. Pavyzdžiui: Niekada nešlifuokite šoniniu piovimo disko paviršiumi. Piovimo diskai skirti medžiagai pjauti disko briauna. Stumdamis šiuos šlifuoklius šonu, galite juos sulaužyti.

e) **Visada naudokite nepažeistus** tinkamo dydžio ir formos prispaudimo flanšus, skirtus pasirinktam šlifavimo diskui. Tinkami flanšai palaiko šlifavimo diską ir taip sumažina pavojų

šlifavimo diskas lūžta. Piovimo diskų flanšus galima atskirti nuo kitų šlifavimo diskų flanšų.

f) **Nenaudokite nusidėvėjusių šlifavimo diskų didesniems elektriniams įrankiams.** Didelių elektrinių įrankių šlifavimo diskai nėra pritaikyti didesniams mažesnių elektrinių įrankių sukimosi greičiui ir gali sulūžti.

Kiti specialūs piovimo šlifavimo saugos nurodymai

a) **Neuzdenkite piovimo disko ir nespauskite jo per stipriai.** Nedarykite pernelyg gilių pjūvių. Dėl per didelės piovimo disko apkrovos didėja jo nusidėvėjimas ir polinkis pasvirti ar užsiblokuoti, o kartu ir atsitrenkti arba sulaužyti šlifuoklį.

b) **Venkite vienos prieš besisukančio piovimo diską ir už jo.** Kai piovimo diskas pats juda ruošinyje, tuo atveju, jei elektrinis įrankis atsitrenkia į besisukančią diską, jis gali sunkis tiesiai į jūs.

c) **Jei piovimo diskas užstrigo arba nutraukėte darbą, išjunkite prietaisą ir laikykite ji, kol diskas visiškai sustos.** Niekada nebandykite ištraukti piovimo disko iš pjūvio, kol jis tebeveikia, nes jis gali atšokti atgal. Nustatykite ir pašalinkite užstrigimo priežastį.

d) **Neijunkite elektrinio įrankio tol, kol jis yra ruošinyje.** Prieš atsargiai tēsdami piovimą, leiskite piovimo diskui iš pradžių pasiekti visą sukimosi greitį. Priešingu atveju diskas gali užstrigti, atšokti nuo ruošinio arba sukelti atgalinį smūgį.

e) **Palaikykite plokštęs arba ruošinius, kad sumažintumėte grįžtamojo smūgio riziką dėl užstrigusio piovimo disko.** Dideli ruošiniai gali sulinkti nuo savo svorio. Ruošinys turi būti paremtas iš abiejų disko pusių, šalia piovimo disko, taip pat ir prie jo krašto.

f) **Būkite ypač atsargūs, jei kišenės išpjaunamos esamose sienose ar kitose vietose, kur nematyti, kas ten yra.** Piovimo diskas gali sukelti atgalinį smūgį, kai pjauna dujų ar vandens tiekimo linijas, elektros laidus ar kitus paslėptus objektus.

Papildomi šlifavimo saugos nurodymai

Specialūs šlifavimo saugos nurodymai:

• **Nenaudokite per didelių švitrinio popieriaus lapų vadovaukitės gamintojo informacija apie švitrinio popieriaus dydžius.** Už šlifavimo plokštės išsikiše švitrinio popieriaus lapai gali sužaloti, užkliaudytis, suplėšyti švitrinį popierių arba sukelti atgalinį smūgį.

Papildomi saugos nurodymai dirbant su vieliniais šepečiais

Specialūs saugos nurodymai dirbant su vieliniais šepečiais:

• **Turėkite omenyje, kad išprastai naudojant vielinius šepečius taip pat prarandami vielos gabaliukai.** Neperkraukite laidų per stipriai spaustam.

Skraidantys vielos gabaliukai gali labai lengvai prasiskverbtis pro plonus drabužius ir (arba) jūsų odą.

• **Jei rekomenduojama uždėti apsauginį gaubtą,** neleiskite vieliniams šepečiams ir apsauginiam gaubtui liesti vienas kito. Plokštelių ir puodelių šepečelių skersmuo gali padidėjė, jei veikia per didelis slėgis ir išcentrinė jėga.

pavarų dėžė.

Pasirinkite tokią padėtį, kuri užtikrintų patogiausią ir saugiausią naudojimą.

Dirbdami viena ranka laikykite galinę rankeną, kita - šoninę rankeną (2).

MONTUOTI ARBA NUIMTI APSAUGINĮ DANGTELĮ.

SURINKIMAS / VEIKIMAS

SURINKIMAS

WARNING Kad išvengtumėte atsitiktinio paleidimo, galinčio sukelti rimtų sužalojimų, visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Šoninės rankenos montavimas (žr. 3 pav.)

Šoninę rankeną (2) galima prisukti prie skylys kairėje, dešinėje

(Žr. 4 pav.)



ISPĖJIMAS: įsitikinkite, kad kampinis šlifuoklis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Pasirinkite apsaugą, tinkančią atliekamam darbui - šlifavimui ar pjovimui. Priklausomai nuo to, ar pjaunate, ar šlifuojate, pasirinkite tinkamą apsauginį dangtelį. Nenaudodami darbui tinkamo apsauginio gaubto, galite susižeisti.

Naudojant šlifavimo arba pjovimo diską, apsauginis gaubtas turi būti pritvirtintas prie įrankio taip, kad uždara gaubto pusė visada būtų nukreipta į operatoriaus pusę.

Sumontuokite apsauginį dangtelį taip, kad dangtelio juostos išsikišimas būtų suligliotas su guolio déžes įpjava. Tada pasukite dangtelį 180° kampu ir uždarykite fiksuočią svirtį.

Norédami nuimti apsauginį dangtelį, atlikite montavimo procedūrą atvirkšciai.

Apsauginį dangtelį galima pasukti norimu kampu, bet ne didesniu kaip 45° kampu kairėje arba dešinėje pusėje.

ABRAZINIO DISKO MONTAVIMAS (žr. 5 pav.)

Montuodami ratai/diską elkités taip

- Prieš montuodami ištraukite tinklo kištuką iš lizdo! Užtikrinkite, kad apsauginis įtaisas būtų tinkamai sumontuotas.
- Uždékite vidinį flanšą ant pavaros veleno. Įsitikinkite, kad jis liečiasi su dviem plokščiomis vietomis.
- Ant pavaros veleno uždékite abrazyvinį diską / ratukus (5). Įsitikinkite, kad jis yra tinkamai įstatytas.
- Dabar prie varančiojo veleno prisukite išorinį flanšą, įsitikinkite, kad jis yra nukreptas tinkama kryptimi, atsižvelgiant į skirtiną naudojamo disko / rato tipą. Jei naudojami abrazyviniai diskai, flanšas dedamas iškiliaja puse į diską. Jei naudojami pjovimo diskai, flanšas dedamas plokščiaja puse į ratus.
- Paspauskite ir palaikykite užrakto mygtuką (1), kad užfiksotumėte veleną, tada veržliarakčiu priveržkite išorinį flanšą.

IJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS (žr. 6 pav.)

Norédami paleisti įrankį, atlikite šiuos veiksmus:

- veiksmas: pastumkite į priekį atjungimo rankenelę (9)
- veiksmas: tuo tarpu paspauskite jungiklio gaiduką (8), kol įrankis įsijungs.

Jei norite dirbtį nuolat, turite nuolat spausti gaiduką.

Norédami sustabdyti įrankį, atlikite šiuos veiksmus:

Atleiskite jungiklį ir mašina sustos.

Švelnus paleidimas

Įrankyje įrengtas švelnus paleidiklis, kad būtų išvengta netyčinio paleidimo ir sumažinta paleidimo srovė, todėl jis ilgai tarnauja.

DARBO PATARIMAI

Šlifavimas ir paviršiaus apdorojimas

Norédami šlifuoti paviršių, turėtumėte naudoti stambų abrazyvinį diską su įdubusiu viduriu. Galite naudoti 125 mm skersmens abrazyvinius diskus. Didžiausias diskų storis yra 6 mm.

Metalo pjaustymas

Strypams, vamzdžiams ir metalinėms dalims pjauti reikia naudoti 125 mm skersmens pjovimo diską. Didžiausias ratukų storis šiuo atveju yra 3 mm.

Pjovimo akmens medžiaga

Pjaunant akmeninę medžiagą reikia naudoti 125 mm skersmens pjovimo diską.

Šiuo atveju didžiausias ratų storis yra 3 mm. Darbui naudokite tinkamus ratukus. Nenaudojant darbui tinkamo dangčio, galima susižeisti.

ISPĖJIMAS! Pjovimo operacijas abrazyviniais pjovimo diskais leidžiama atlikti tik naudojant pjovimo apsaugas.

Visada artékite prie darbo tokiu pačiu kampu, kokiui norėtumėte pjauti. Pjaudami išlaikykite šį kampą ir nespauskite rato į sonus.

Abrazyviniai diskai


Įsitikinkite, kad nustatyta mašinos greitis yra pakankamas pasirinktiems priedams.

Naudokite tik iki 125 mm skersmens abrazyvinius diskus!

Prieš montuodami diskus ištraukite elektros tinklo kištuką iš lizdo!

Pastaba: diskui prisilietus prie metalo, laukite kibirkščių lietaus.

Šlifuodami visada išlaikykite tinkamą kampą tarp disko ir darbinio paviršiaus. 15-20°. Ši procedūra idealiai padeda išvengti perkrovų.

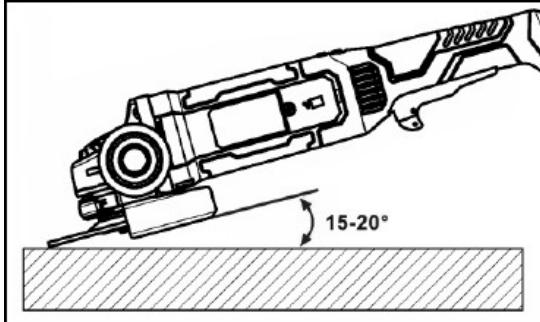

Ijungimo / išjungimo jungiklis (žr. 6 pav.)

ISPĖJIMAS: kad sumažintumėte sužeidimo riziką, dévėkite apsauginius akinius arba akinius su šoniniiais skydeliais.

Ijungti: paspauskite užrakto rankenelę ir nuspauskite pagrindinio jungiklio gaiduką.

Išjungti: atleiskite pagrindinio jungiklio gaiduką.

PRIEŽIURA



Atlikdami variklio techninės priežiūros darbus įsitikinkite, kad mašina nėra po įtampa. Reguliariai valykite mašinos korpusą minkšta šluoste, geriausia po kiekvieno naudojimo. Saugokite ventiliacijos angas nuo dulkių ir nešvarumų. Jei nešvarumai nenusivalo, naudokite minkštą šluostę, sudrékintą muiliuotu vandeniu. Niekada nenaudokite tirpiklių, tokių kaip benzinas, alkoholis, amoniakinis vanduo ir pan. Šie tirpikliai gali pažeisti plastikines dalis.

Mašinos nereikia papildomai tepti. Jei atsirastų gedimas, pvz., susidėvėjus daliai, kreipkitės į vietinio pardavėjo servisą.

APLINKOS APSAUGA

Kad mašina nebūtų pažeista transportuojant, ji pristatomą tvirtoje pakuotėje. Dauguma pakavimo medžiagų gali būti perdirbamos. Nuvežkite šias medžiagas į atitinkamas perdirbimo vietas. Nereikalingas mašinas nuneškite vietiniams pardavėjui. Čia jos bus utilizuojamos aplinkai saugiu būdu.

Li-ion baterijas galima perdirbti. Pristatykite juos į cheminių atliekų šalinimo vietą, kad juos būtų galima perdirbti arba pašalinti aplinkai nekenksmingu būdu.



Išmesti elektros prietaisai yra perdirbami ir neturėtų būti išmetami į buitinį atliekų konteinerius! Prašome aktyviai padėti mums taupyti išteklius ir saugoti aplinką atiduodant šį prietaisą į surinkimo


centrai (jei yra).

ATITIKTIES DEKLARACIJA



Savo atsakomybe pareiškiame, kad šis gaminys atitinka toliau nurodytus standartus arba standartizuotus dokumentus: EN60745-1:2009+A11:10, EN60745-2-3:2011/A12:2014, EN55014-1:2006/A2 : 2011, EN55014-2:1997/A2:2008, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013; pagal reglamentus 2006/42/ES, 2014/30/ES.
Triukšmas / vibracija Išmatuotas pagal EN60745 standartą, šio įrankio garso slėgio lygis yra <95,3 dB(A), garso galios lygis yra <106,3 dB(A) (standartinis nuokrypis: 3 dB), o vibracija yra <11,85 m/s².

Išplėštas vaizdas AG24-230H

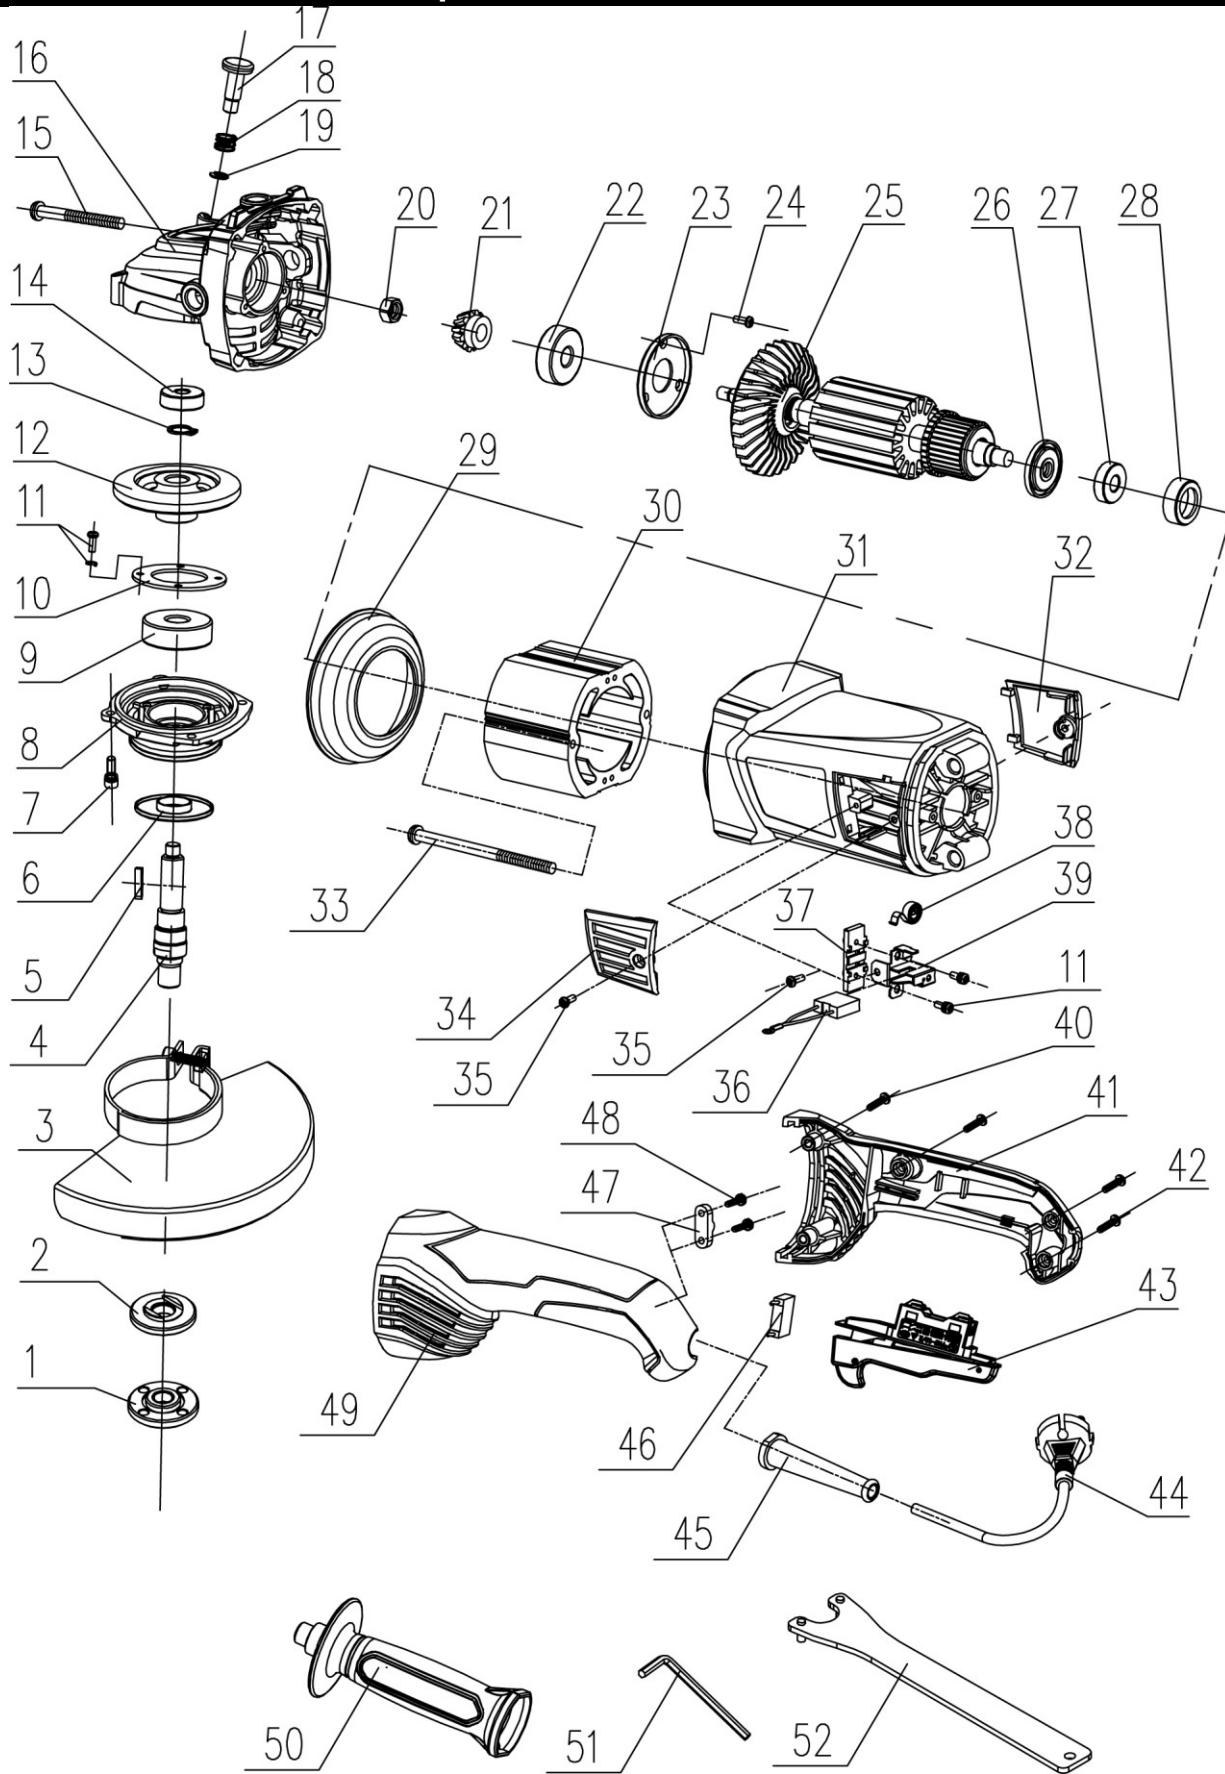

AG24-230H dalių sąrašas

Prekė	Aprašymas	Q'ty
1	Išorinis flanšas	1
2	Vidinis flanšas	1
3	Ratų apsauga	1
4	Išėjimo velenas	1
5	Plokščias raktas	1
6	Dulkėms atsparus dangtelis	1
7	Šešiakampis varžtas su poveržle	4
8	Priekinius viršelis	1
9	Guolis 6203	1
10	Spaudimo plokštė guoliui	1
11	Kryžminės galvutės varžtas su poveržle	7
12	Didelė pavara	1
13	Užveržimo žiedas	1
14	608 guolis	1
15	Kryžminės galvutės varžtas su poveržle	4
16	Pavarų dėžės korpusas	1
17	Suklio fiksavimo kaištis	1
18	Pavasaris	1
19	Užveržimo žiedas	1
20	Riešutai	1
21	Maža pavara	1
22	Guolis 6301	1
23	Pavarų dėžės spaudimo plokštė	1
24	Kryžminis varžtas su galvute ir poveržle	3
25	Rotorius	1
26	Plastikinė tarpinė	1

Prekė	Aprašymas	Q'ty
27	Guolis 629	1
28	Guolio apvalkalas	1
29	Vėjo kreipiančioji tarpinė	1
30	Statorius	1
31	Būstas	1
32	Dešinysis anglies šepetėlio dangtelis	1
33	Kryžminės galvutės savisriegis varžtas	2
34	Kairysis anglies šepetėlio dangtelis	1
35	Kryžminės galvutės savisriegis varžtas	4
36	Anglies šepetys	2
37	Anglinių šepetelių laikiklio atrama	2
38	Spyruoklinė spyruoklė	2
39	Anglinių šepetelių laikiklis	1
40	Kryžminės galvutės savisriegis varžtas	2
41	Dešinysis rankenos korpusas	1
42	Kryžminės galvutės savisriegis varžtas	3
43	Perjungti	1
44	Kabelis	1
45	Kabelio apsauginis apvalkalas	1
46	Kondensatorius	1
47	Kabelių tvirtinimas	1
48	Kryžminės galvutės varžtas	2
49	Kairės rankenos korpusas	1
50	Pagalbinė rankena	1
51	Šešiakampis raktas	1
52	Veržliaraktis	1